


外经贸部国际贸易经济合作研究院

PREPARACIÓN DE PASTA


I. Visita a las minas.

El diagnóstico de las minas y el análisis tanto físico como químico se puede lograr a través del estudio de los geólogos. Sin embargo, según el ensayo la arcilla de las minas tiene una buena plasticidad y es adecuada para hacer cerámica. En las pruebas de cerámica, el porcentaje de la arcilla de las minas locales varía de 70% a 90%.

9. Orientación a artesanos sobre preparación de pastas y manejo del molino de bolas.

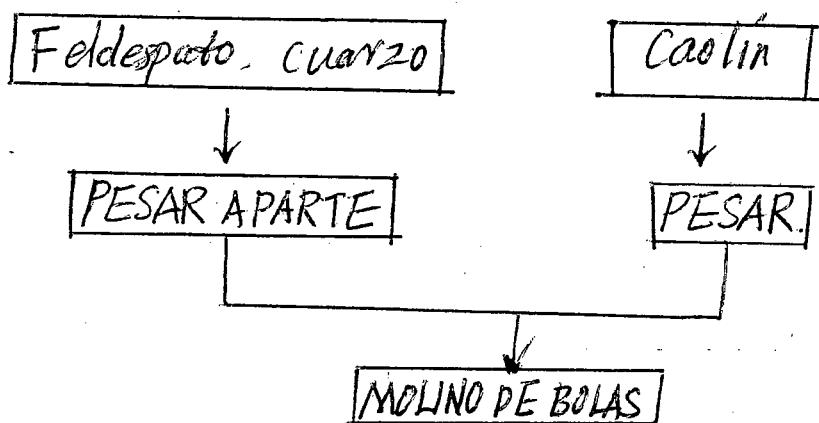

外经贸部国际贸易经济合作研究院

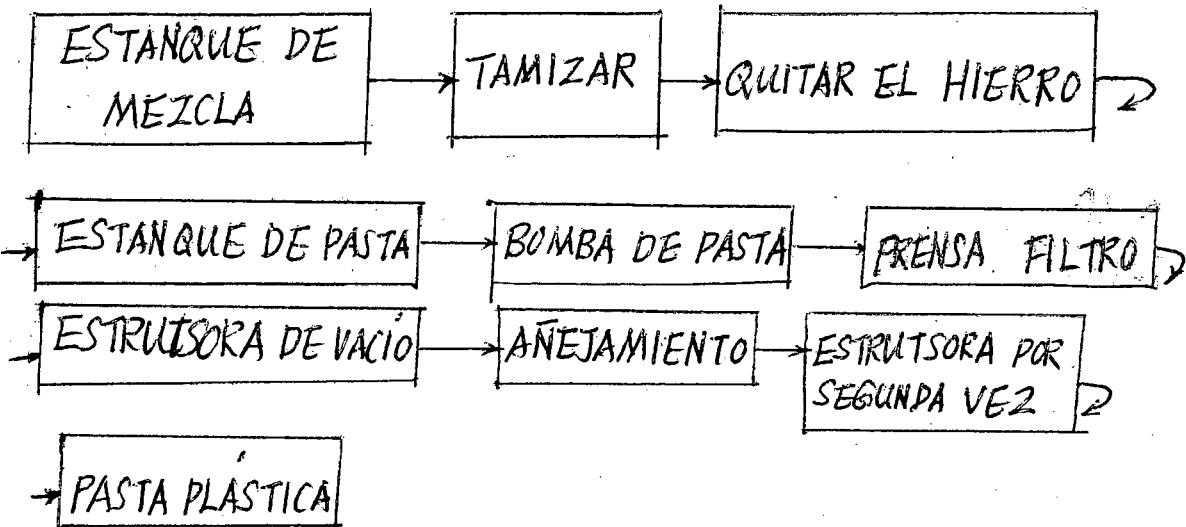

MANEJO DE MOLINO DE BOLAS

O REVOLUCION DEL MOTOR: 18 ~ 20 R/MIN

O MALLA DE TAMIZ PARA ESMALTE: NO° 200 #

O PROPORCIÓN: ESMALTE : BOLAS : AGUA

1 : 1.8~2.2 : 0.5~0.6

PASTA : BOLAS : AGUA

1 : 1.8~2.2 : 0.9~1

PARTE DE MOLDEADO

1. • Espesor desigual de las piezas: Hay que ajustar la posición del anillo del tornillo de fijación.

2.

外经贸部国际贸易经济合作研究院

- Reducción desigual: mantener un ^{uniforme} porcentaje de humedad tanto de la pasta como de los moldes.
- Desigual porcentaje de humedad de las piezas grandes y las orejas y asas a pegar: Las piezas y las orejas y asas a pegar deben tener el mismo porcentaje de humedad: 15%~17%.
- La posición inadecuada de la base: En el caso de un juego de cafetera, la base del plato debe encajarse bien con la boca del posillo.
- El defecto del perfil de tarría: El espesor del perfil de tarría debe ser de 8cm a 10cm. El ángulo del filo del perfil no debe ser más de 25°.
- El craquelado y rotura de las piezas: Dejar añejar o madurar la pasta por 7~15 días. Controlar el porcentaje de humedad de las piezas a desmoldar: 19%.


外经贸部国际贸易经济合作研究院

PARTE DE HORNO

1. CAPACIDAD DE HORNO	SUPERFICIE (m ²) PARA CADA 10 m ³			SUPERFICIE DE PARRILLA CON RESPECTO A LA DEL PISO	SUPERFICIE DE ORIFICIOS CON RESPECTO A LA DEL PISO	SUPERFICIE DEL ESPACIO ENTRE LA PARED Y CONTRALLAMA CON RESPECTO ALA DE PARRILLA
	PARRILLA	ORIFCIO	TIRATE PRINCIPAL			
≤ 100 m ³	1.0~1.5	0.1~0.15	0.15~0.2	25~35%	2.5~5%	20%

- Construir una ventana dentro de la boquilla para que entre más aire primario por debajo de la parrilla. En caso que no utiliza la ventana, siempre mantiene tapada la ventana.
- La altura del techo puede ser hasta 4 m. Una altura de 15 m de la chimenea es más aconsejable.

2.

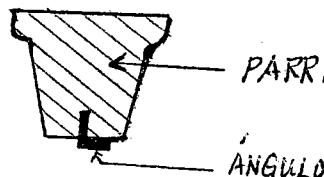

PARRILLA

ÁNGULO

EL ángulo se mete en una ranura situada en la parte inferior

de la parrilla para mejorar la resistencia mecánica de las parrilla. La fórmula de dicha parrilla y el plano lo tiene Nohra.

外经贸部国际贸易经济合作研究院

3. Debido al exceso de impureza que contiene la arena utilizada por el fabricante de baldosa, se rompen las baldosas y las tejas en el horno. Por eso, la utilización de un tipo de arena más pura es muy importante para solucionar este problema. Además, para mejorar la resistencia mecánica de dichos productos es necesaria una temperatura de cocción más alta.

5. HORNO DE CARBÓN: VÉASE EL TEMA I

HORNO A GAS: El horno a gas nacional tiene una pared delgada. Los quemadores no son resistentes a alta temperatura. Las llamas son cortas y el fuego es directo. Para mejorar el horno a gas nacional, es importante:

- Pegar una capa de mortero cerámico frente a los ladrillos para aumentar el espesor de la pared.
 - Transformar la chimenea interna en la externa para
-

外经贸部国际贸易经济合作研究院

ampliar la cámara del horno

- Construir un tiraje en el piso del horno para que se transforme en un horno con fuego invertido.
- Mejorar los quemadores con materiales más resistentes a alta temperatura o con porcelana.

HORNO ELÉCTRICO: Los hornos eléctricos que se utilizan en esta región tiene una pared delgada y no cuentan con resistencia en el piso. Por lo general, sólo una cuchilla general para todas las resistencias.

Y muy pocos hornos eléctricos vienen con pirómetros.

Por eso, la transformación de los hornos eléctricos puede ser:

- Aumentar el espesor de la pared con una capa de manta cerámica.
- Colocar una resistencia en el piso del horno para lograr una temperatura más uniforme en la cámara.

外经贸部国际贸易经济合作研究院

- Controlar cada dos resistencias con una cuchilla para subir la temperatura gradualmente.
 - Manejar los hornos con piroímetro para lograr una mejor cocción de acuerdo con la curva de quema adecuada.
10. El proceso del montaje del horno eléctrico.
- Medir la longitud de la ranura para cada resistencia.
 - Tirar las resistencias hasta la longitud necesaria.
 - Meter las resistencias en las ranuras.
 - Colocar las cuchillas.

Debido a los defectos mencionados en el tema 5, la temperatura tanto a gas como eléctrica puede alcanzar a 950°C . Las piezas biseladas en los dos hornos salieron bien.

No hubo tomó muchas fotos sobre el montaje del horno eléctrico. Las fotos les son útiles.

LAS FÓRMULAS DE PORCELANA DE LAS PI' DE YANG

NO°	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
NO° DE ETIQUETA	C	B	H	A	I	J	D	K	E	F	G
INSUMOS											
ARCILLA DE ARCABUCO (%)	-			15	20	22	25	33	35	70	100
CAOLIN (%)	42	42	42	30	20	22	25	30	35	-	-
FELDESPATO (%)	31	29.5	30.5	31	32	29	27	20	15	20	-
CUARZO (%)	27	26	26	22	26	25	23	15	15	10	-
TALCO CHINO (%)	-	2.5	-	2	2	2	-	2	-	-	-
DOLOMITA (%)	-	-	1.5	-	-	-	-	-	-	-	-

外经贸部国际贸易经济合作研究院

FORMULA DE PORCELANA (CHUANG)

Arcilla de Arcabuco : 80%

Feldespato JS : 12%

Cuarzo : 8%

PARA 2 kilos de pasta : 4 kg de bolas,
2 kg de agua, 8 horas de molienda y
0.05% ~ 0.1% de silicato sódico.

FORMULA DE PORCELANA (NO° 4, HUANG)

Arcilla de Arcabuco : 60%

Caolín de Porcelana : 15%

Feldespato Potásico : 15%

Cuarzo : 10%

Para cada 2.5 kilos de pasta : 5 kg de bolas,
2.5 kg de agua, 6 hora de molienda, y 0.05% ~
0.1% de silicato sódico.

外经贸部国际贸易经济合作研究院

Las dos fórmulas arriba mencionada son para 1300°C.

Fórmula del Esmalte para Porcelana (HUANG)

Feldespato Potásico : 60%

Cuarzo : 15%

Caolín de Porcelana : 5%

Talco Chino Gecinado (a 1300°C) : 9%

Óxido de Zinc : 6%

Proporción entre : esmalte : bolas : agua
 1 : 2~2.2 : 0.9~1

La Fórmula de Pasta Roja (Para 1050°C) (HUANG)

Arcilla roja : 70%

Feldespato : 8%

Carbonato de Calcio : 7%

Arcilla de Arcabuco : 15%

La Fórmula de Pasta Blanca (Para 1050°C, HUANG)

Arcilla de Arcabuco : 80%

外经贸部国际贸易经济合作研究院

Feldespato : 12 %

Carbonato de Calcio : 8 %

Para cada 2 kilos de Parte Cerámica : 4 kg de
bolas, 2.2 kg de agua, 8 horas de molienda,
180# malla de tamiz y 0.05% ~ 0.5% de
silicato sódico.

Fórmula de Gres (HUANG)

Arcilla de Arcabueso : 70 %

Feldespato TS : 12 %

Quarzo : 8 %

Caelin de Porcelana : 10 %

Silicato Sódico : 0.05% ~ 0.5%

Fórmula de barra refractaria y parrilla (YANG)

Arcilla Blanca : 65 %

Arcilla Cocinada : 30 %

Talco Nacional : 5 %

外经贸部国际贸易经济合作研究院

Ademas : 15 % de alúmina de todo.

T° de Cocción : $1050^{\circ}\text{C} \sim 1200^{\circ}\text{C}$

T° de Uso : 1050°C

Fórmula de Placa Refractaria y Soporte (YANG)

Caolin de Porcelana : 55 %

Arcilla de Arcabuco : 18 %

Talco Chino : 7 %

Alúmina : 20 %

7 % de Feldespato de todo

T° de Cocción : $1310^{\circ}\text{C} - 1330^{\circ}\text{C}$

T° de Uso : 1300°C

Fórmula de ladrillo refractario (YANG)

Chamote : 25 %

Arcilla de Arcabuco : 30 %

Alúmina : 20 %

Talco Nacional : 5 %

外经贸部国际贸易经济合作研究院

Aserrín : 20 %

T° de Cocción : $1310^{\circ}\text{C} \sim 1330^{\circ}\text{C}$

T° de Uso : 1300°C .

Fórmula B de ladrillo Refractario

Caolín de Porcelana : 50 %

Arcilla de Arcabuco : 20 %

Talco Nacional : 10 %

Alúmina : 20 %

25 % de aserrín de todo.

T° de Cocción : $1310^{\circ}\text{C} \sim 1330^{\circ}\text{C}$

T° de Uso : $1310^{\circ}\text{C} \sim 1320^{\circ}\text{C}$

Fórmula A de Tanque de Molino de Bolas

Arcilla de Arcabuco : 70 %

Feldespato Potásico : 20 %

Quarzo : 10 %

外经贸部国际贸易经济合作研究院

Formula B Para Tengre de Molino de Bolas

Arcilla de Arcabuco : 22% 33

Caolin de Porcelana : 22% 30

Feldespato Potásico : 29% 20

Cuarzo : 25% 15

Talco Chino : 2% 2

T° de Cocción : 1300 - 1320 °C.

外经贸部国际贸易经济合作研究院

FORMULA DE ESMALTE DE PORCELANA CHANG)

(7)

NO°	CALCIN FELDESPATO	CUARZO	CALCIN COCCINADO	TALCO	CARBONATO DE CALCIO	OXIDO DE ZINC
1	17.5%	38%	28.5%	—	—	16%
2	8%	43%	22%	9%	—	18%
3	18%	40%	29%	—	2%	9%
4	12%	60%	12%	—	—	8%
CALCINADO A?						

✓

外经贸部国际贸易经济合作研究院

Diseño de Modelos de los Productos en Porcelana (YANG YAOSHENG)

Introducción

Con el desarrollo social y el avance tecnológico, el diseño de los productos en porcelana cada día se hace más variado: diseño regular, irregular, simétrico, asimétrico, etc.

Sin embargo, de acuerdo con las características tecnológicas de porcelana, el diseño de los productos debe seguir sus principios básicos.

Estabilidad del Modelo

1. El centro de gravedad debe ser bajo, sobre todo en el caso de los modelos de alta altura, con el fin de crear una sensación de estabilidad.


2. El equilibrio entre vertical y horizontal. Es uno de los factores estableces. El modelo de que la linea entre los dos puntos simétricos a ambos lados del eje principal es vertical al

外经贸部国际贸易经济合作研究院

dicho eje es estable.

3. La superficie de la base de una pieza debe ser adecuada. Véase el siguiente perfil que forma un trapecio. La distancia entre la base y el punto de intersección de los dos diagonales debe ser más de la tercera parte de la altura total. De otra manera, es inestable. ($a > \frac{1}{3}b$)

Estas son las leyes generales para crear la estabilidad de un modelo. A veces, aunque el centro de gravedad es alto, el gran diámetro de la base también puede generar una sensación de estabilidad. Por ejemplo, una copa.

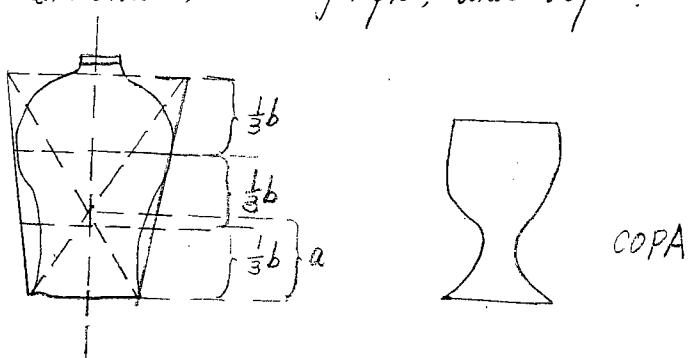

El cambio y la variedad del modelo

Es la aplicación de la ley de la variedad de los contrarios

· 2 ·

外经贸部国际贸易经济合作研究院

en el diseño
en los modelos. El cambio y la variación son indispensables en el diseño. La falta de cualquier parte no es perfecto.

La Comparación


La comparación puede producir cambios. Hay muchas comparaciones en el diseño de los modelos, como por ejemplo: alto y bajo, largo y corto, ancho y estrecho, cuadrado y redondo, gordo y delgado, curvo y recto, vertical y horizontal, fino y grueso, claro y oscuro de los colores, entre otros. La comparación debe adecuar el uso de las piezas y los materiales.

Aumento y Reducción


Es uno de los métodos más usados en el diseño de los modelos. Este método consiste en que exagera las principales características con el fin de aumentar su peso en el diseño y reduce o omite la parte sin importancia. Por ejemplo la trompa exagerada del elefante que sirve para la bombilla y las piernas muy gruesas. En caso del florero de ardilla, la cola también

外经贸部国际贸易经济合作研究院

esta exagerada para su uso.

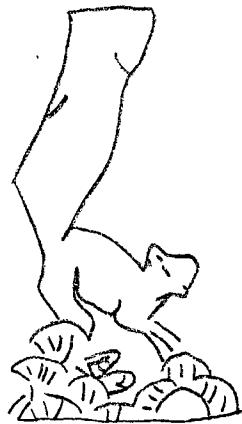


FLORERO DE ARDILLA

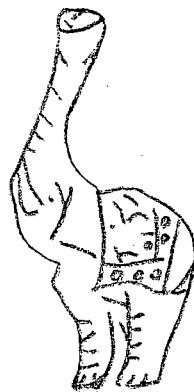


LAMPARA DE ELEFANTE

Ritmo y Métrica

Es la aplicación de curvas en el diseño de los productos de porcelana con el fin de crear una sensación de ritmo. Por ejemplo el florero de forma de calabaza y el tetero, son resultado de la aplicación de hipérbola.

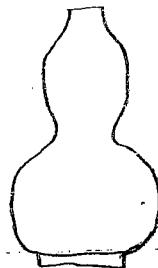

FLORERO

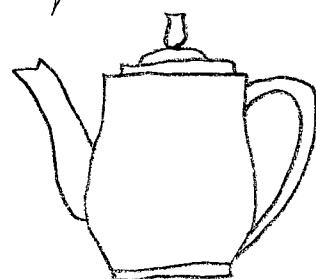

TETERO

外经贸部国际贸易经济合作研究院

El uso práctico del diseño

El uso práctico se realiza por medio del tamaño y el modelo aplicando las reglas de estabilidad, cambio y unidad.

1. Hay que tener en cuenta los diferentes usos y distintos requisitos de los productos. Como por ejemplo, para diseñar una serie de servicio de té, debe tener en cuenta la ocasión de uso y el usuario final, si se utiliza en una ocasión pública o privada. Es necesario diferenciarlo.

2. El uso práctico del diseño también tiene que ver con los criterios estéticos de los usuarios. Existe gran diferencia entre los productos para exportar y los que se venden en el mercado interior, debido a la diferencia cultural y tradicional.

3. Se requieren distintas capacidades para los productos de diferentes usos.

外经贸部国际贸易经济合作研究院

4. La singularidad del diseño. La posición del centro de gravedad afecta directamente la sensación de estabilidad del producto. Si el centro de gravedad se encuentra demasiado abajo, el producto resulta torpe. La aplicación del cambio de las curvas y el ajuste de la posición del centro de gravedad puede lograr los efectos queridos.

Centeficidad del diseño

1. La estructura mecánica del producto. Ha de tener en cuenta la estructura mecánica y la resistencia de los materiales para evitar la desformación y el desmembamiento en la cocción.

2. Hay que tener en cuenta la calidad física, el cambio de la temperatura de cocción, la plasticidad, la combinación, la reducción del horno, etc.

3. El punto de resultante de fuerzas no debe caer en la parte de menor resistencia mecánica de

外经贸部国际贸易经济合作研究院

un producto. Es claro que el punto de resultado de fuerzas puede ser traslado a través de una deformación natural, razonable o el cambio de curvas. Por ejemplo, si la trompa de un elefante en porcelana se desforma en vección, muchas veces ese es aceptable. Es decir que se acepta la deformación con que ésta no influya su valor de uso y su estructura general.

A. La parte que se pega debe alejarse de la boca de un producto, por ejemplo el pico y la tetera.

B. La parte que se pega a la pieza principal no debe ser demasiado pesado y largo. De otra manera se deforme.

C. El diseño debe facilitar el uso y la limpieza.

UNOS problemas en el diseño

I. Dibujo mecánico y plano de diseño de modelos.

Aparentemente tanto el dibujo mecánico como el plano de diseño abarcan la proyección y la sección, y no

外经贸部国际贸易经济合作研究院

existen diferencias en la aplicación de la línea, las cifras, las notas y los símbolos. Sin embargo, hay distintos requerimientos en la aplicación de instrumentos y la precisión. Porque el plano de diseño se relaciona con la pintura y debe tener en cuenta los efectos tridimensionales y visuales. Las líneas rectas y curvas aplicadas en el plano de diseño son menos complicadas, menos restrictivas y más variables que las en el dibujo mecánico.

2. La diferencia visual entre el plano de diseño y el objeto real.

1) La diferencia causada por la distancia visual.

El diseño de un objeto tridimensional se realiza en un plano, por eso se genera la diferencia visual en la dimensión y el tamaño. En cuanto al diseño de un objeto en porcelana, debe tener en cuenta la influencia de la producción en secoche y cocción para producir un producto deseado.

外经贸部国际贸易经济合作研究院

2) La diferencia causada por la altura visual.

Generalmente los objetos en cerámica y porcelana se utiliza bajo el nivel visual con cierto ángulo visual. Para el diseño de los objetos abultados, la posición de éstos debe bajo el nivel visual.

3) La diferencia causada por claroscuro

El cambio de las curvas del objeto en porcelana produce el claroscuro. Por eso, hay que tener en cuenta el efecto de claroscuro en el diseño.

De toda manera el diseño ^{de un objeto en porcelana} depende en gran mayoría del uso práctico y su apariencia.


El plano de diseño sólo forma una parte ^{importante} de toda la producción de objetos en porcelana, y no es un factor determinador definitivo. Generalmente un buen plano de diseño saca un buen objeto. Sin embargo, existe la posibilidad de que el objeto real salga feo con un buen plano debido al

外经贸部国际贸易经济合作研究院

descuido de los efectos tridimensionales. En cambio, a veces el objeto real sale mucho mejor que el plano de diseño.


Errores en el diseño

Formado por líneas rectas y curvas, el plano de diseño se aplica para explicar la forma, el tamaño y la estructura de un objeto. Un pequeño error en las líneas puede causar el cambio de los efectos generales de un producto. Véase los siguientes modelos de diferentes líneas, ángulos y radianes.

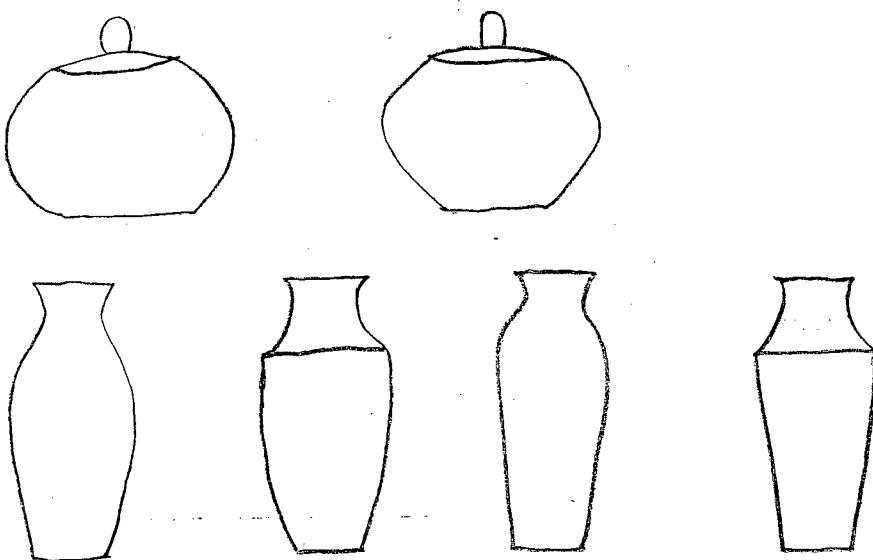


外经贸部国际贸易经济合作研究院

Además, el cambio de líneas influye la capacidad de los objetos. El radio de las líneas puede complicar la hechura de los moldes. Los principios básicos para la hechura de los moldes consisten en que las piezas soladas no se peguen ni se dañan. Un molde se divide en más partes a medida que se aumente el radio de las líneas de un objeto.

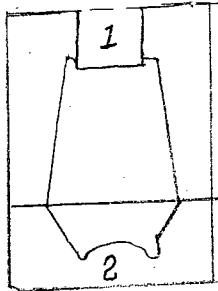

Molde de dos partes

010
?

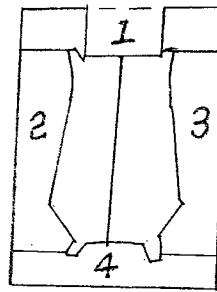

Molde de cuatro partes

En el diseño hay que tener en cuenta especialmente la boca, la cintura y los pies que son las partes más fáciles de dañarse en cocción.

En resumen, el tratamiento de las líneas en el diseño es de suma importancia.

外经贸部国际贸易经济合作研究院

Los cuatro principios del diseño del objeto en porcelana

Un objeto en porcelana para uso diario debe tener los siguientes cuatro principios:

1) Uso práctico. El modelo, el tamaño, la capacidad, el uso de un objeto debe adaptarse a la costumbre y la tradición de los usuarios.

1) Uso práctico en modelo. Por ejemplo un cuenco debe ser profundo, un plato debe ser plano, y una azucarera debe tener una boca ancha para facilitar el sacamiento de azúcar.

2) Uso práctico en capacidad.

Siendo un factor muy importante en el diseño, todos los recipientes tienen sus diferentes requisitos en la capacidad.

Generalmente la capacidad de los recipientes para uso doméstico es de 500 gramos.

3) Uso práctico en la pieza en bruto.

外经贸部国际贸易经济合作研究院

El espesor de una pieza debe adaptarse a su uso real. El espesor de porcelana para uso doméstico debe ser delgado y la porcelana debe ser fina. La porcelana para uso en restaurante debe ser un poco gruesa para que no se dañen en el lavado. En cambio los recipientes que se usan en barcos u otros vehículos de transporte debe ser antisísmicos.

2. Certificabilidad.

1) Materiales primas. Hay que conocer bien la combinación, la plasticidad, la temperatura de quema, la reducción, la absorción, etc. de las materias primas.

2) Moldeado. El diseño de un modelo debe facilitar la hechura del molde y el desmoldamiento de las piezas en crudo.

El diseño no debe sujetarse demasiado a la tecnología sino renovar y adaptarse a las nuevas necesidades de los mercados a nivel nacional e internacional.

外经贸部国际贸易经济合作研究院

3. Estética.

La estética de un objeto en porcelana viene después de su uso práctico y científica. Un objeto perfecto no sólo cubre las necesidades de los usuarios, sino también produce una percepción estética a la gente.

1) Tamaños

Un objeto está formado por varias partes de diferentes tamaños cuya combinación debe ser armoniosa. Generalmente el tamaño de la parte superior debe ser menor que el de la parte inferior.

2) Líneas

Líneas rectas verticales: alto, erguido, recto, hacia arriba

Líneas rectas horizontales: silencioso, equilibrado.

Líneas curvas: suave, liso, vivo, variable

La aplicación de las líneas debe ser armoniosa y evitar la monotonía y la repetición de las misma.

外经贸部国际贸易经济合作研究院

3) La armonía entre el objeto real y el espacio.

Hay que tener en cuenta el espacio que forma una parte del diseño de un objeto.

4) La parte de decoración

Formando una parte muy importante de un objeto, la decoración debe ser sencilla y adecuada. De acuerdo con las necesidades prácticas y el efecto general de un objeto, exagere o simplifique la decoración en caso necesario.

4. Creatividad.

Con el mejoramiento de las condiciones de vida del pueblo y el desarrollo consecutivo de la sociedad, el diseño de los productos debe ser renovado y el estilo debe ser ~~variado~~ más variado.

El diseño no debe quedar en un nivel sino marcharse hacia adelante tanto en uso práctico como en estética. Un producto con creatividad siempre gana más cuota de mercado y conquista más consumidores.

外经贸部国际贸易经济合作研究院

La desformación en el diseño

Las causas de la desformación de un producto tienen mucho que ver con la tecnología y el diseño del mismo.

1. Tecnología

- 1) El tratamiento de las materias primas.
- 2) La fórmula de la pasta y la plasticidad de arcilla.
- 3) La uniformidad de la absorción de agua del molde.
- 4) La temperatura para el secado de las piezas en bruto.
- 5) La norma del manejo de todos los procesos.
- 6) La combinación de la pieza en bruto y su esmalte.
- 7) El uso de las materias primas de acuerdo con distintos modelos.
- 8) El control del porcentaje de agua de las piezas en bruto.
- 9) La disposición de las piezas en el horno.
- 10) La temperatura de cocción, la velocidad de la subida de temperatura y la atmósfera.

2 Un diseño razonable es uno de los factores para

外经贸部国际贸易经济合作研究院


Superar la desformación

Las causas de desformación son mecánicas. Los defectos en el diseño, por ejemplo, la desigualdad del peso, del espesor, del porcentaje de contenido de agua de las piezas en bruto pueden causar desformación.

He aquí son las posibles medidas para solucionar el problema de desformación.

1) Agregar un borde en la boca.

Agregue un borde en la boca o amplíe la boca, especialmente en caso de pozo con el fin de crear una fuerza hacia adentro en cocción.

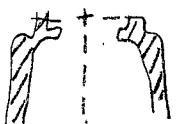

Un borde en la boca




Ampliar la boca

2) Aumentar el uso de barro en la parte ^{que} indica el siguiente plomo.

外经贸部国际贸易经济合作研究院



3) Aumentar el grosor de barro en la parte que indica el plano, especialmente en caso de un ~~pozuelo~~^{con oreja}, con el fin de equilibrar el peso y evitar desformación.

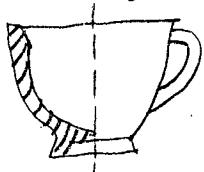


4) Hacer las curvas de la parte inferior de un objeto más rectas con el fin de aumentar más fuerza para soportar y facilitar el desmoldamiento.

5) Bajar la base.

6) Utilizar moldes convexos para producir una presión uniforme.

7) Ajustar el porcentaje entre el diámetro de la boca y el de la base. Prácticamente el porcentaje aconsejable es de 1.62 : 1.

外经贸部国际贸易经济合作研究院

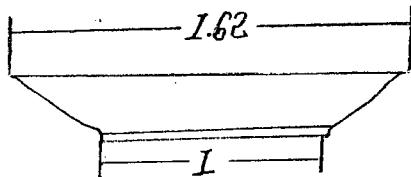

En resumen, el diseño debe ser renovado y mejorado de acuerdo con la práctica y con el desarrollo de tecnología. Si surgen problemas, tienen que colaborar con el diseñador para resolucianarlos y mejorar la calidad de los productos en porcelana.

外经贸部国际贸易经济合作研究院

Máquinas de Tratamiento de Materiales Primas
de Porcelana (HUANG BAOHUA)

△ Máquinas de Trituración

La trituración se entiende como una operación de que las piezas grandes se vuelven en las pequeñas o polvos con fuerza externa.

La trituración es que las materias primas en grandes pedazos se vuelven en los pequeños. En cambio, el molino es que los pequeños se vuelven en polvos.

Las máquinas para triturar y moler se llaman correspondientemente máquina de trituración y molino.

La proporción de trituración se entiende como la proporción entre el tamaño de los pedazos de las materias primas por triturar y el de los pedazos triturados, lo que constituye una base importante para la selección de las máquinas y la determinación de la tecnología de trituración.

外经贸部国际贸易经济合作研究院

$$i = \frac{D}{d}$$

Motor: $i = \text{proporción de trituración}$

$D = \text{tamaño antes de trituración}$

$d = \text{tamaño después de trituración}$

28

No.	Maquinas	Grado de trituración	Tamaño de las materiales trituradas (mm)	Proporción de Trituración (i)	Forma de Trituración	Ejemplos
1	Máquinas de trituración	Triturar en grueso	> 100	< 6	con presión	Trituradora de mandíbula
2		Triturar en tamaño medio	2 ~ 100	3 ~ 20	con presión	Trituradora de mandíbula, Triturador de martillo
3		Triturar en fino	3 ~ 20	6 ~ 30	con batimiento	Trituradora de turbina.
4	Molinos	Moler en grueso	2 ~ 0.1	> 800	Trituración con batimiento	Trituradora de turbina
5		Moler en fino	0.1 ~ 0.04	> 800	y moler	Molino de bolas.

外经贸部国际贸易经济合作研究院

Trituradora de Mandíbulas

USO: La trituradora de mandíbulas sirve para quebrar los minerales frágiles, sobre todo cuarzo, feldespato, yeso, etc. en la industria de porcelana para uso diario.

Características Técnicas:

- 1) de sencilla estructura, seguro en operación, fácil de operar, reparar y mantener.
- 2) Gran fuerza de trituración, aplicación amplia.
- 3) El $\frac{d}{D}$ (proporción de trituración) es pequeño y el tamaño no es uniforme.
- 4) Las piezas se hacen frágiles debido a la vibración y el consumo de potencia no productiva causado por las interrupciones de operación.

Método de Manejo

- 1) Averigüe y límpie el tambor de trituración antes de prender, para evitar el daño de las piezas causado por la excesiva el momento de prender carga y las materias primas sobradas en el mismo.

外经贸部国际贸易经济合作研究院

- 2) No cargue la máquina hasta que ésta funcione bien. La carga de las materias primas debe ser uniforme para evitar el desequilibrio de fuerza en el tambor. La altura de las materias primas en el tambor no debe exceder ^a la dos tercera parte de la altura del tambor.
- 3) No eche cualquier metal en el tambor. En caso de que la máquina se desacelere automáticamente, se prohíbe re-prenderla a la fuerza antes de averiguar la causa y superar la falla.
- 4) Apague la máquina después de parada la carga. No desconecte el motor hasta que se vacie el tambor.

Trituradora de Martillos

USO: Se aplica para quebrar ^{en grueso o en fino} las materias primas de media dureza.

Características Técnicas

- 1) Alta eficiencia productiva y bajo consumo por unidad.
- 2) z es mayor y el tamaño es uniforme.

外经贸部国际贸易经济合作研究院

- 3) De sencilla estructura y es fácil de reparar y mantener.
- 4) La vibración causada por el peso y la alta velocidad de los martillos puede desgastar o dañar la máquina.
- 5) El desgarramiento de las piezas y el atascamiento en las pañillas dificulta la trituración de las materias primas duras, húmedas y arcillosas.

Método de Manejo

- 1) Limpie los residuos entre las pañillas antes de prender. Averigüe si las piezas y los tornillos están bien fijas y el sistema de lubricación y el de refrigeración se encuentran en buen estado.
- 2) Antes de poner funcionar la trituradora, primeramente prenda el sistema de lubricación. Cuando la máquina funciona bien, prenda el cargador de materias primas.
- 3) Durante el funcionamiento de máquina, fíjese con frecuencia en el sistema de lubricación y refrigeración. En caso de que la temperatura de los ejes sobrepase a 60°C , apague la máquina.

外经贸部国际贸易经济合作研究院

4) El tamaño de las materias primas por triturar no deben ser mayor que el determinado.

5). Cuando la operación termina, pare el cargador primero. Cuando se vacie el tambor, apague la trituradora. Finalmente, el sistema de lubricación y refrigeración.

Molino de Bolas

USO: Sirve para moler y mezclar las materias primas en la industria de porcelana.

Características Técnicas:

1) De sencilla estructura, es fácil de manejar y reparar. Puede cubrir la demanda de producción en gran escala.

2) Puede lograr un grano fino, un tamaño uniforme y una buena mezcla de las materias primas.

3) La aplicación de piedra, porcelana o gavetón en la parte interior evita la mezcla de hierro en las materias primas.

4) La tasa de utilización de la capacidad útil del tambor

外经贸部国际贸易经济合作研究院

Es limitada. El consumo por unidad es grande. La máquina produce ruido y vibración.

Método de Manejo

- 1) Desconecte el embrague antes prender la máquina. Cuando el motor funciona bien, conecte el embrague para que el tambor pueda girar.
- 2). La máquina, sobre todo el eje principal y el reductor de velocidad deben ser bien lubricadas.
- 3) La pastilla de fricción del embrague no debe ser engrasada. De lo contrario reduce los efectos de la misma.
- 4) En caso de ruido anormal o de salida de pasta, apague el molino de manera inmediata.
- 5) El vacío y la superficie de contacto de los engranajes deben ser bien ajustados. Cuando lo ajusta, afloje el tornillo del eje principal y ajuste la posición del tambor sin carga.

外经贸部国际贸易经济合作研究院

6) Cuando el foso del tambor desgasta demasiado o se daña, debe reemplazarlo en seguida.

7) No meta objetos entre los engranajes.

8) El soporte de carga del cimiento para ^{la} instalación debe ser 3~5 veces más mayor que el peso propio del motor.

La selección de las máquinas de trituración

Deben tener en cuenta los siguientes factores para la selección de las máquinas de trituración: los requisitos tecnológicos; métodos de manejo; requisitos para el tamaño de las partículas; condiciones de infraestructura; contaminación de las materias primas; la eficiencia, la producción, el consumo del combustible, el abastecimiento de energía, y etc. Cuando el modelo y las especificaciones de las máquinas necesarias sean determinadas, decide la cantidad de las máquinas de acuerdo con la producción, la escala de fábrica y la tasa de utilización de las mismas.

外经贸部国际贸易经济合作研究院

Máquinas para tamizar

Tamiz Vibrador.

Esta máquina sirve para separar con el tamiz las partes más finas de una cosa de las gruesas a través de la vibración y inclinación. De sencilla estructura y pequeño tamaño, es una máquina más utilizada para tamizar. La vibración con alta frecuencia del tamiz facilita el pasamiento de los materiales y evita efectivamente el atascamiento de las mallas del tamiz.

USO

Se utiliza ampliamente en la industria de porcelana para tamizar en fino las materias primas o esmaltes. Se reduce en gran parte las manchas en los productos en porcelana.

Características Técnicas

- 1) El tamiz vibra de arriba abajo a nivel, generalmente de alta amplitud de vibración, pero de alta frecuencia (1200

外经贸部国际贸易经济合作研究院

~ 3000 veces /minuto)

2) De poco consumo de electricidad, es adecuado para las materias tanto gruesas como finas. Cuando se emplea para tamizar las pastas de barro, se puede quitar una parte de impurezas de éstas.

3) No se utiliza para las materias con alta viscosidad o las que se aglomeran fácilmente.

Métodos de Manejo

1) Cuando instala, mantenga la base del tamiz al mismo nivel.

2) Cuando el motor funciona bien, empiece a pasar las pastas por el tamiz. Se prohíbe cargar la pasta en caso de que el tamiz esté apagado.

3) Averigüe y lave con frecuencia el tamiz. Reemplácelo en seguida en caso de ser dañado.

4) Averigüe con frecuencia el muelle. Reemplácelo en

外经贸部国际贸易经济合作研究院

seguida en caso de ser dañado.

- 5) Lubrique ^{cada semana} el eje del aparato de vibración y lávelo con frecuencia.

Máquinas para Mezclar.

Mezcladora de Caracol

Uso: sirve para la combinación y la mezcla de las materias primas y esmaltes de porcelana para uso diario y constructor. Por lo general, se utiliza para mezclar con una baja revolución, y en cambio, una alta en la deliquescencia de la pasta de barro.

Métodos de Manejo:

- 1) El eje principal de la mezcladora instalada debe situar en el centro del tanque y las placas de mezclar debe mantener una correcta distancia con el piso del tanque.
- 2) Verifique si la dirección de giro de las placas es correcta.
- 3) El tanque de mezclar debe ser tapado, para evitar la

外经贸部国际贸易经济合作研究院

mezcla de impurezas en la pasta y el posible accidente.

- 4) La máquina debe ser plenamente lubricada.
- 5) El encendido del motor siempre precede a la carga de materias primas, por si acaso la máquina se falla por la resistencia.

Máquinas para quitar hierro.

Las materias primas de porcelana contiene hierro y otros óxidos, y se mezcla más en el proceso de procesamiento y trituración. El hierro en las materias no sólo influye el color, la transparencia, la mecánica, la característica eléctrica, sino también reduce la calidad de los productos. Por eso, el que quita el hierro de las materias es un proceso indispensable.

La tecnología electromagnética es una forma más usada para quitar hierro en la industria de porcelana.

外经贸部国际贸易经济合作研究院

para un diario en la actualidad.

El separador magnético sirve para quitar y ^{en humedo} filtrar el hierro en la industria de porcelana.

M80: Quita el hierro en las pastas de barro o esmalte.

Métodos de Manejo:

- 1) Antes de cargar la máquina con pasta, debe tenerla conectada. Debe parar la carga de pasta antes de apagar la máquina.
- 2) Debe lavar los filtros con frecuencia. Al lavarlos, primero pare la carga, desconecte la máquina, y luego saque los filtros.
- 3) Los carretes deben ser secados a 60°C . cada unos meses para que éstos no se humedezcan.
- 4) La potencia del rectificador adoptado debe ser un poco mayor que la del separador magnético.

外经贸部国际贸易经济合作研究院

Máquinas para la concentración y hidratación de pastas.

La concentración de pastas se entiende como transformar las pastas de alto porcentaje de contenido de humedad en las de bajo porcentaje. La hidratación se entiende como la transformación de las pastas en materias plásticas. La filtración es la forma más usada para hidratar en la industria de porcelana para uso diario y la máquina correspondiente es la filtro prensa.

USO: Por lo general la filtro prensa se emplea junto con la bomba para extraer la pasta de barro con el fin de lograr un barro plástico con el 18~25% de contenido de agua.

Características Técnicas

- 1) De sencilla estructura, es fácil de manejar.
- 2) De gigante tamaño, baja productividad y alta intensidad de trabajo.

外经贸部国际贸易经济合作研究院

3) La operación interminante dificulta la continuidad y automatización de la producción.

Métodos de Manejo

1) Antes de prender la máquina, averigüe las telas de filtro, los tornillos correspondientes y los ganchos.

2) La transmisión debe ser bien lubricada.

3) Los filtros deben ser bien fijados con tornillos antes de la carga de partas.

4) La presión de las partas debe aumentar gradualmente. Es prohibida la alta velocidad de flujo de las partas para que las telas de filtro no sean atascadas.

5) Despues de terminada la hidratación, el aparato hidráulico debe propulsar hacia adelante en 0.2 ~ 0.3 mm para facilitar el aflojamiento de los tornillos.

6) Lave con frecuencia las telas de filtro para evitar el atascamiento

外经贸部国际贸易经济合作研究院

7) El número de filtro debe ser lo necesario. De otra manera se daña las piezas de la máquina.

Bomba para Extraer la pasta de barro

Uso: Sirve para el transporte de pasta de barro o el abastecimiento de la pasta con presión que necesita la prensa y etc.

Características Técnicas:

1) El caudal de la bomba depende de la capacidad de la misma y la presión depende de la válvula de la salida. Pero, el caudal no tiene nada que ver con la presión.

2) La entrada y la salida de la pasta de barro son intermitentes, por eso, el caudal es inestable. Generalmente una cámara de aire del tubo de salida ayuda a conseguir un caudal (flujo) uniforme.

3) El regulador de presión puede producir un efectivo control sobre la presión y una buena protección a la bomba, así como complementar el líquido de trabajo en la cámara de bomba.

外经贸部国际贸易经济合作研究院

4) La transmisión mecánica causa la baja eficiencia y su gran tamaño. El desgaste de la chaveta del mango puede producir ruido y influye la presión y precisión de la bomba.

Métodos de Manejo:

1) Averigüe con frecuencia si las piezas de la máquina están flojas para evitar el daño y el accidente.

2) La bomba debe ser bien lubricada.

3) El lubricante del conductor de velocidad debe mantener a su debido nivel y debe ser reemplazado periódicamente.

4) El dispositivo hermético debe ser averiguado con frecuencia.

En caso de ser dañado, reemplácelo.

5) El líquido de trabajo del regulador de presión debe mantener a su debido nivel.

6) Cuando la bomba es prendida, déjela funcionando en baja presión durante unos minutos. Y luego aumenta la presión gradualmente.

外经贸部国际贸易经济合作研究院

Estrusora de Vació

- USO: 1) sirve para el tratamiento fino de las materias primas añejadas. Se puede lograr un barro de uniforme intensidad, buena plasticidad y de un directo para moldear.
- 2) El barro que sale de la estrusora tiene una cierta forma.
- 3) Junto con la máquina de corte, el barro tratado se puede utilizar directamente para el molde.

Características técnicas:

- 1) La combinación y la extrusión del barro dependen del mismo eje, por eso, la estructura es sencilla, la intensidad de trabajo es baja, y es fácil de manejar. El barro metido en el eje dificulta la lubricación, acelera el daño del mismo y complica el cambio del eje.
- 2) Las placas y el tambor de mezclar son frágiles. El desgaste de éstas puede causar la salida de barro y reducir la eficiencia.

外经贸部国际贸易经济合作研究院

3) La extrusora de doble eje cuenta con una cámara de vacío grande, sin embargo el barro se acumula fácilmente en la misma y puede producir atascamiento.

4) Si la máquina está hecha de hierro común, el barro es fácil de ser impregnado, y además es difícil de quitar el hierro en éste.

5) La precipitación del barro y la alineación direccional de las partículas causada por el inestable flujo del barro puede influir la calidad de los productos.

6) En el caso de la bomba de vacío de aceite, puede producir la mezcla de aceite y agua, y esto puede influir el vacío.

Métodos de Manejo

1) Antes de prender la máquina, averigüe todo la máquina, sobre todo el sistema de vacío, limpíe la cámara, y lubrique las piezas.

2) Prenda la bomba de vacío cuando el número que

外经贸部国际贸易经济合作研究院

indica el manómetro de vacío alcanza lo necesario, prenda la extrusora.

3) Si la máquina cuenta con el embrague, primero desconéctelo. Cuando el motor funciona bien, conectalo.

4) La carga debe ser uniforme y continua. Es prohibido el uso de palo de madera u otras herramientas metálicas, porque eso puede causar accidente.

5) El barro amasado preliminarmente debe ser tratado de nuevo en la extrusora. Fíjese en la calidad del barro durante el tratamiento.

6) Averigüe con frecuencia la cámara de extrusión y la de vacío durante el funcionamiento de la máquina.

7) Cuando el número que indica el manómetro de vacío cae fuera de lo normal, apague la máquina en seguida y averigüe la causa de falla.

8) No apague la máquina hasta que la cámara

外经贸部国际贸易经济合作研究院

de extrusión se vacie. Luego apague la bomba de vacío.
La máquina debe ser cubierta por una tela mojada para
evitar el secado del barniz.

9) Si no se utiliza la máquina durante un largo tiempo,
debe limpiar la cámara de extrusión para que la misma
se oxide y se dane.

外经贸部国际贸易经济合作研究院

Defectos en el Moldeamiento de Colado Y Sus Soluciones (Por LI SHULIN)

I. Grietas.

Existen grietas en la base u otras partes de las piezas en bruto, generalmente desmoldeadas.

Causas: El espesor de las piezas no es uniforme. Las curvas son bruscas. Los moldes son demasiado secos o húmedos. A veces tiene que ver con las fórmulas de las pastas y el cambio de la temperatura en el taller de colado.

Soluciones: Mantiene el molde horizontal al colar y controla el porcentaje de contenido de agua alrededor de 5%, por lo más dentro de 12%. Maneja bien el tiempo y la temperatura del taller de desmoldeamiento. Una temperatura entre 18~24°C es recomendable. Si la pasta tiene problema, hable en seguida con el departamento encargado de materias primas.

Cuando el porcentaje de contenido de agua de las piezas

外经贸部国际贸易经济合作研究院

es entre 15 ~ 17%, es el momento recomendable para la pega del pico y oreja cuyo porcentaje debe igual que el primero.

2. Desformación

Hay varios factores complicados que pueden causar la desformación de las piezas: ^{la} causa física, ^{la} causa química, la tecnología de moldeamiento, entre otros. La fineza demasiada de las partículas de la pasta, alto contenido de álcali, alta viscosidad de la pasta, alto porcentaje de reducción, mal peso específico de la pasta, dengual porcentaje de contenido de agua del molde, desmoldeamiento a mal momento, e incluso el mal diseño de la estructura del molde, pueden causar la desformación.

Soluciones: Ajusta la fórmula de la pasta de acuerdo con diferentes modelos de los productos. Controla bien el porcentaje de contenido de agua y el porcentaje de reducción de la pasta. Mejora el diseño de la estructura del molde.

外经贸部国际贸易经济合作研究院

mezcla la pasta de manera uniforme. Ajusta el tiempo de desmoldeo de acuerdo con el espesor de las piezas.

3. Poros y agujeros

Se pueden ver poros irregulares en la superficie de las piezas desmoldeadas, o agujeros en las cocinadas.

Causas: Mala mezcla de la pasta, o se realiza el colado con demasiada rapidez. Poco contenido de agua, alta viscosidad y mala movilidad de la pasta puede causar burbujas en ésta. El dielectrico se usa de manera incorrecta o no deja la pasta añejor.

Soluciones. Antes de colar, de acuerdo con el molde, mide el porcentaje de contenido de agua y el peso específico de la pasta, controla la movilidad y determina una cantidad adecuada de dielectrico. Se realiza la mezcla de pasta de manera uniforme. Controla el porcentaje de contenido de agua del molde y limpia las impurezas y polvos en éste.

外经贸部国际贸易经济合作研究院

Moldes de Yeso

Siendo un instrumento indispensable, el molde de yeso se utiliza ampliamente en la producción de cerámica y porcelana, especialmente en el moldeado manual, en torno y colado.

Las Qualidades del Yeso y su Procesamiento

Las Qualidades

Siendo un mineral natural, desde el punto de vista químico, se diferencia en yeso de doble molecular de agua y yeso sin agua. El primero contiene ^{una molécula de sulfato calcico} las moléculas de agua de cristalización, y su fórmula molecular es $\text{CaSO}_4 \cdot 2\text{H}_2\text{O}$.

El último no contiene agua de cristalización, y su fórmula molecular es CaSO_4 . ^{Abrasado con agua} El primer yeso se enreduce rápidamente después de ser calcinado previamente a una baja temperatura (unos 150°C), pero eso, se utiliza mucho en la industria de cerámica y porcelana.

El Procesamiento

外经贸部国际贸易经济合作研究院

El procesamiento de yeso no es complicado. Primero, saca las impurezas del mismo y ^{lo} pasa por un tamiz de 100 ~ 120 mallas. Luego lo calcina a 175 °C. Así se consigue el yeso cocinado y útil.

Hay dos maneras para calcinar el yeso. La primera es que lo coloca en un recipiente y luego lo echa al horno para quemar. La segunda es que calcina el yeso triturado en una olla, mezclando. La segunda es la forma más usada. Se necesita un promedio de tiempo de 50 ~ 60 minutos.

En cuanto al tiempo y la temperatura para la calcinación de yeso, véase el siguiente cuadro.

Etapas de Calcinación	Tiempo (min)	Temperatura (°C)
Echalo a la olla hasta lograr un estado espumoso	20	80
Hirviendo, estado líquido	2	90
Estado difícil de mezclar	20	160
Sin burbujas	10	165
Cocinado	5	175

外经贸部国际贸易经济合作研究院

Fabricación de Moldes de Yeso

La Relación entre la Cantidad de Agua y la Calidad de Yeso.

Amasar el yeso con agua es uno de los estabones más importantes para la hechura de moldes. El excesivo uso de agua puede reducir la resistencia de molde; en cambio, la insuficiencia de agua causa una baja viscosidad y dificulta la hechura de moldes.

Generalmente la proporción entre el yeso y el agua es 100 : 82.

En caso de yeso usado, la proporción es 70 : 30. Sin embargo, el yeso usado no es recomendable para hacer moldes.

Además, la partícula del yeso y la cantidad de agregación de agua pueden generar diferente absorción y resistencia, lo que puede influir el ciclo de producción y la vida de los moldes. El siguiente cuadro presenta la relación entre la partícula, el peso de yeso,

la cantidad de agua y la resistencia.

外经贸部国际贸易经济合作研究院

Número de malla del tamiz	Peso de Yeso	Peso de Agua	Resistencia de tracción (kg/cm ²)
60	100	82	11.81
	100	85	10.07
	100	92	9.41
80	100	82	14.03
	100	85	12.87
	100	92	11.58
100	100	82	15.13
	100	85	13.22
	100	92	11.98
120	100	82	15.34
	100	85	13.48
	100	92	12.89

La Fletchura de Molder de Yeso

El molde de yeso se puede hacer por presión, colado o escultura. He aquí los requisitos técnicos más importantes:

外经贸部国际贸易经济合作研究院

1. Conoce bien las características de las materias primas, y el porcentaje de reducción de las piezas tanto en el secado como en la cocción con el fin de obtener un adecuado porcentaje de reducción al hacer matriz.
2. Tiene en cuenta el ángulo, el radian, la curva y la estructura para evitar ciertos defectos de diseño.
3. La complejidad del molde puede influir la decisión del plan de división. La división del molde debe facilitar el desmoldado y evitar las huellas dejadas por quema. Generalmente si un molde se divide en menas partes, sería mejor.
4. Las diferentes partes divididas de un molde debe ser bien encajadas.

Agente de Desmoldado

El agente de desmoldado es un líquido que se usa para facilitar el desmoldado. Generalmente es un líquido mixto de jabón y aceite vegetal o mineral. He aquí unas

外经贸部国际贸易经济合作研究院

fórmulas posibles de este líquido.

1. Aceite de maní 63%, jabón 7%, agua 30%

Caliente el agua de jabón y enfriala. Luego eche aceite y mézclela. Así está listo.

2. Aceite de semillas de algodón 50%

Petróleo 25%, jabón 5%, Agua 20%

Calienta el agua de jabón. Cuando se enfríe, eche los aceites. Mézclalo y está listo.

3. Petróleo 45%, Aceite para motor 30%

Aceite de colza 25%

Mezcle los aceites y está listo.

Porcentaje de Reducción de Moldes.

La hechura de moldes se realiza según las muestras o los planos deseñados. El cálculo del porcentaje de reducción de moldes tiene que ver con el resultado calculado del

外经贸部国际贸易经济合作研究院

porcentaje de reducción de las materias primas y la diferente tecnología de moldeado, por ejemplo con presión, de rotación, etc.

Formula del cálculo del porcentaje de reducción

$$f = \frac{a - b}{a} \times 100\%$$

Notas: f : porcentaje total de reducción

a : especificaciones de la pieza húmeda

(altura, diámetro de boca, diámetro de base, etc.)

b : especificaciones del producto terminado.

Ejemplos:

	Pieza húmeda	Pieza terminada
Diámetro de boca	100 mm	80 mm
Diámetro de base	30 mm	25.5 mm
Altura	45 mm	37.5 mm

Porcentaje de reducción de boca:

$$f = \frac{100 - 80}{100} \times 100\% = 20\%$$

Porcentaje de reducción de base

$$f = \frac{30 - 25.5}{30} \times 100\% = 15\%$$

外经贸部国际贸易经济合作研究院

Porcentaje de Reducción de altura

$$f = \frac{45 - 37.5}{45} \times 100\% = 16.5\%$$

Fórmula para el cálculo de las especificaciones del molde.

$$\alpha = \frac{b}{100\% - f}$$

Notas: f = porcentaje de reducción calculado.

Ejemplos:

	Muestra	Porcentaje de reducción de materias primas
Diámetro de boca	12.6 cm	12%
Diámetro de base	4.7 cm	13%
Altura	5.5 cm	15%

Especificaciones del molde:

$$\text{Diámetro de boca: } \alpha = \frac{12.6}{100 - 12} \times 100 = 14.3 \text{ cm}$$

$$\text{Diámetro de base: } \alpha = \frac{4.7}{100 - 13} \times 100 = 5.4 \text{ cm}$$

$$\text{Altura: } \alpha = \frac{5.5}{100 - 15} \times 100 = 6.47 \text{ cm}$$

Ha de diseñar el plano para la hechura de molde según el resultado calculado.

外经贸部国际贸易经济合作研究院

Parámetros Técnicos Respectivos en cuanto a
la Hechura de Moldes

YESO:

1. Pureza: $\text{CaSO}_4 \cdot 2\text{H}_2\text{O} > 95\%$

2. Tiempo de coagulación

	yeso de buena calidad	yeso común
1 ^a etapa de coagulación	7 min	5 min
2 ^a etapa de coagulación	20 min	10~17 min

3. Resistencia: $> 25 \text{ kg/cm}^2$

4. Tamaño de partícula: $> 100 \sim 125^\# \text{ mallas}$

$< 1\%$. Sobra sobre el tamiz.

Características Técnicas Respectivas

1. Tiempo de añejamiento del yeso: 15 días.

2. Proporción de yeso y agua:

Molde por presión: 1·3 : 1

Molde de colado: 1·2 : 1

3. Tiempo de Mezcla:

外经贸部国际贸易经济合作研究院

Con máquina : 2 min

A mano : >3 min (hasta 1^a etapa de coagulación)

4. Agua: PH < 7, transparente, sin sabor.
5. Agente de desmoldado es indispensable.
6. El secado se realiza a la temperatura y con el viento natural por 36 horas. Luego calienta el molde a una temperatura menor de 60 °C.
7. Si el yeso se encuentra en un estado anormal, ajuste el tiempo de mezclar. Generalmente es prohibido el aumento y la reducción de yeso.
8. Pese con exactitud el yeso de acuerdo con la proporción.
9. Las veces de uso de los moldes:

Molde de colado : 50 ~ 80 veces

Molde con prensa : 100 ~ 150 veces

外经贸部国际贸易经济合作研究院

外经贸部国际贸易经济合作研究院

長 喬 貿 易 國 錦 貿 易 合 作 公 司


75 Conejo
76 dragon
77 Serp.
78 Caballo
79 cardero
80
81
82

WANG 廣 JIAN


各部位名称示意圖

(ESQUEMA DE LOS NOMBRES DE DIFERENTES PARTES DE LA PIEZA)

DIAMETRO DE BOCA

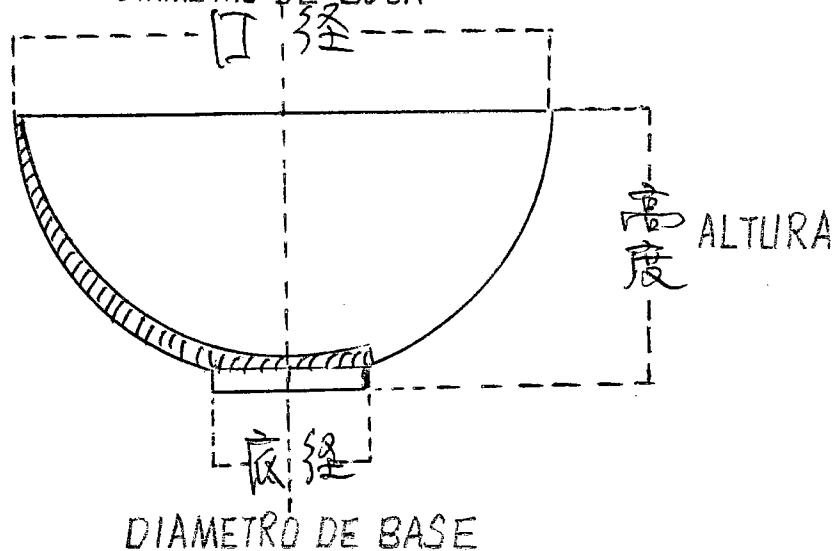

DIAMETRO DE TAPA

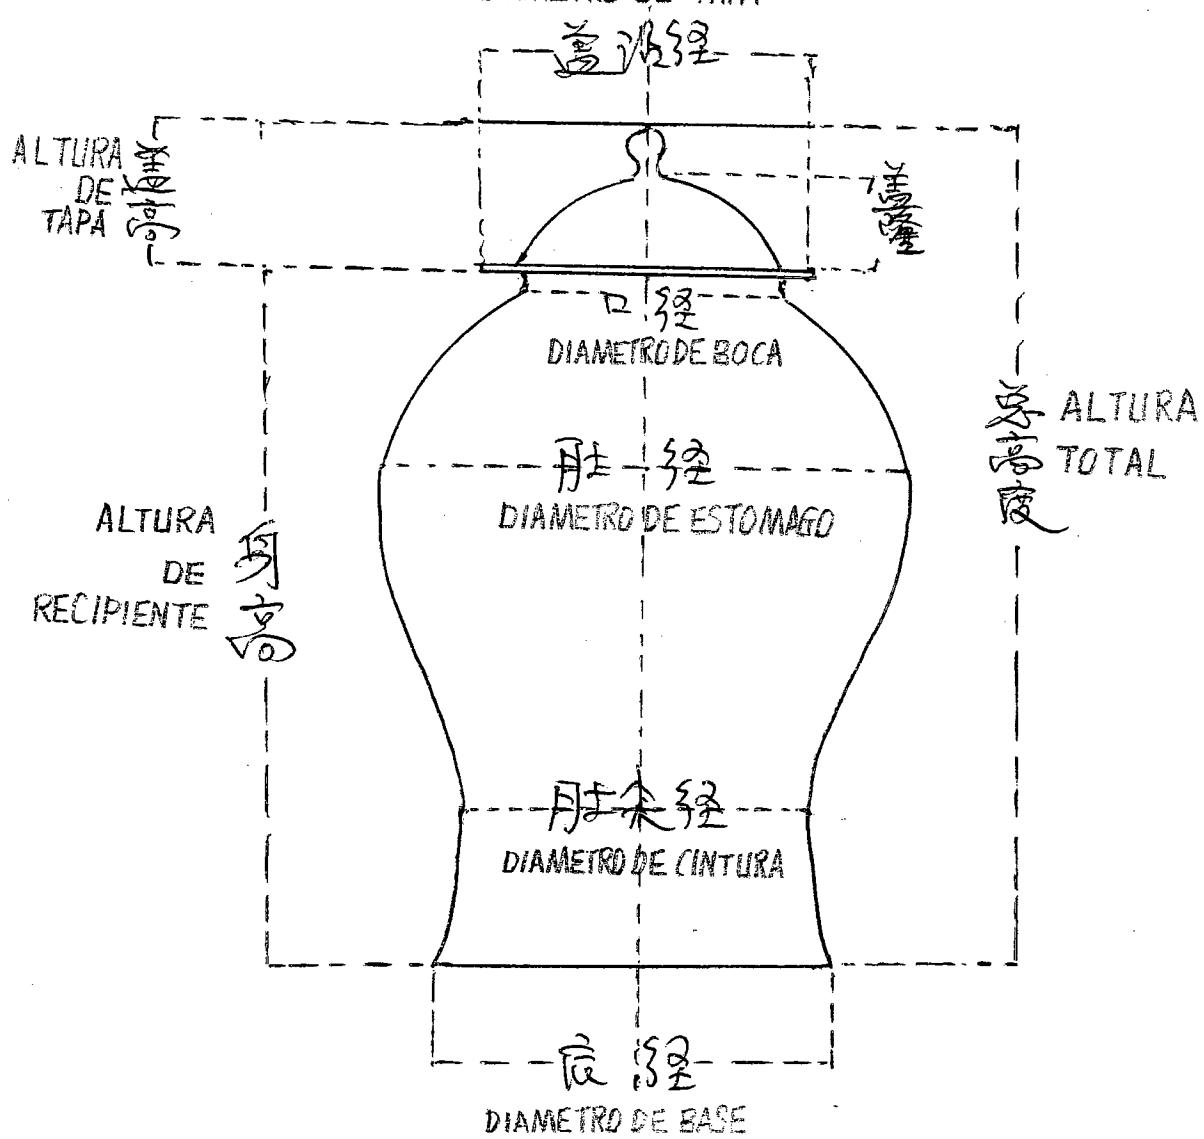

外经贸部国际贸易经济合作研究院

Métodos de Manejo de las Máquinas de Moldeado
(LI SHULIN)


El manejo de las máquinas es una de las cadenas más importantes de moldeamiento y afecta directamente los modelos, la velocidad de producción y la calidad de los productos. Por eso, los requisitos para el manejo de las máquinas de moldeado resultan estrictos. He aquí una presentación:

Moldeado en torno con cabeza

La clave consiste en el ángulo entre el eje principal y el centro de la cabeza. Como un resultado de pruebas y prácticas, el ángulo dicho es uno de los parámetros que afectan directamente el diámetro y la presión. Para el diseño del ángulo de la cabeza, hay que tener en cuenta el modelo de producto, las características del barro y la revolución del eje y la cabeza. Si el ángulo es demasiado pequeño, el diámetro y el tamaño de la cabeza debe ser

外经贸部国际贸易经济合作研究院

grandes, sin embargo, así ^{se} aumenta la presión en el molde, y puede dañar éste. En cambio, puede causar una presión desigual en la base y en otra parte. Mí aquí el tamaño de la cabeza de acuerdo con diferentes ángulos.

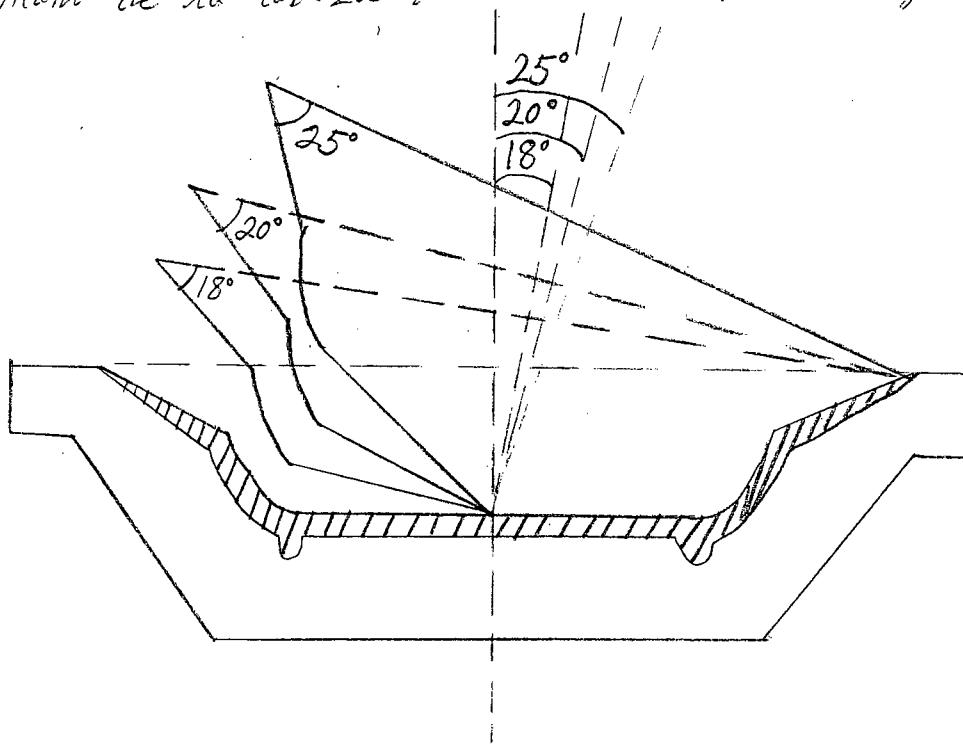

Además el porcentaje entre la revolución de la cabeza y la del eje es muy importante. Un porcentaje no adecuado puede producir una fuerza centrífuga demasiada y causar rayos en la base o otra parte de una pieza.

外经贸部国际贸易经济合作研究院

Porcentaje de Revolución

Nombre	Especificación (mm)	Revoluciones por minuto del eje	Revoluciones por minuto de la caja	Porcentaje
Cuentes	6 ~ 8	780 ~ 800	230 ~ 250	1 : 0.3
	10 ~ 14	650 ~ 700	220 ~ 240	1 : 0.4
	16 ~ 20	Alrededor de 400	Alrededor de 260	1 : 0.6
Platos	20 ~ 24	380 ~ 400	220 ~ 240	1 : 0.6
	8 ~ 10	650 ~ 700	220 ~ 240	1 : 0.4
	12 ~ 16	480 ~ 600	220 ~ 240	1 : 0.45
	16 ~ 20	Alrededor de 460	Alrededor de 200	1 : 0.5
Vasos	20 ~ 30	420 ~ 440	180 ~ 200	1 : 0.45
	4	800 ~ 900	300 ~ 340	1 : 0.38
	6	750 ~ 800	240 ~ 300	1 : 0.38
	8	Alrededor de 750	200 ~ 220	1 : 0.3
	10	650 ~ 700	Alrededor de 200	1 : 0.3

Notas: Las cifras son de referencia y están sujetas a la necesidad real.

外经贸部国际贸易经济合作研究院

Moldeado en torno con cuchilla

El moldeado en torno con cuchilla es una manera rápida y sencilla. La clave consiste en la aplicación del modo de cuchilla, por ejemplo, el espesor del cuchillo, la inclinación del filo y la instalación de la tabla.

1. Generalmente el espesor de la cuchilla es de 6 a 8 mm. En caso de grandes productos, es de 10 mm. La cuchilla es de hierro o acero.

2. La inclinación del filo de la cuchilla es clave del control de la calidad. Si la inclinación es grande, la presión de la cuchilla no es suficiente. En cambio, se produce rayas en los productos. Por eso, se requiere perfecta técnica para la hechura de la cuchilla. Generalmente, la inclinación varía entre $5 \sim 10^\circ$, en caso de cuencos, $14 \sim 16^\circ$, y de vasos, $15 \sim 18^\circ$.


3. Cómo una reforma en la tecnología de moldeado

外经贸部国际贸易经济合作研究院

La tabla sirve para extender el barro en el molde de manera uniforme y para lograr una presión adecuada. Actualmente, la tabla es de madera, con una anchura de $3/4$ del radio de la pieza en crudo y una inclinación de $35\sim40^\circ$. La tabla se pega a la cuchilla. La distancia entre la tabla y el filo de cuchilla es de $1\sim2$ mm.

(LI)

— 5 cm —

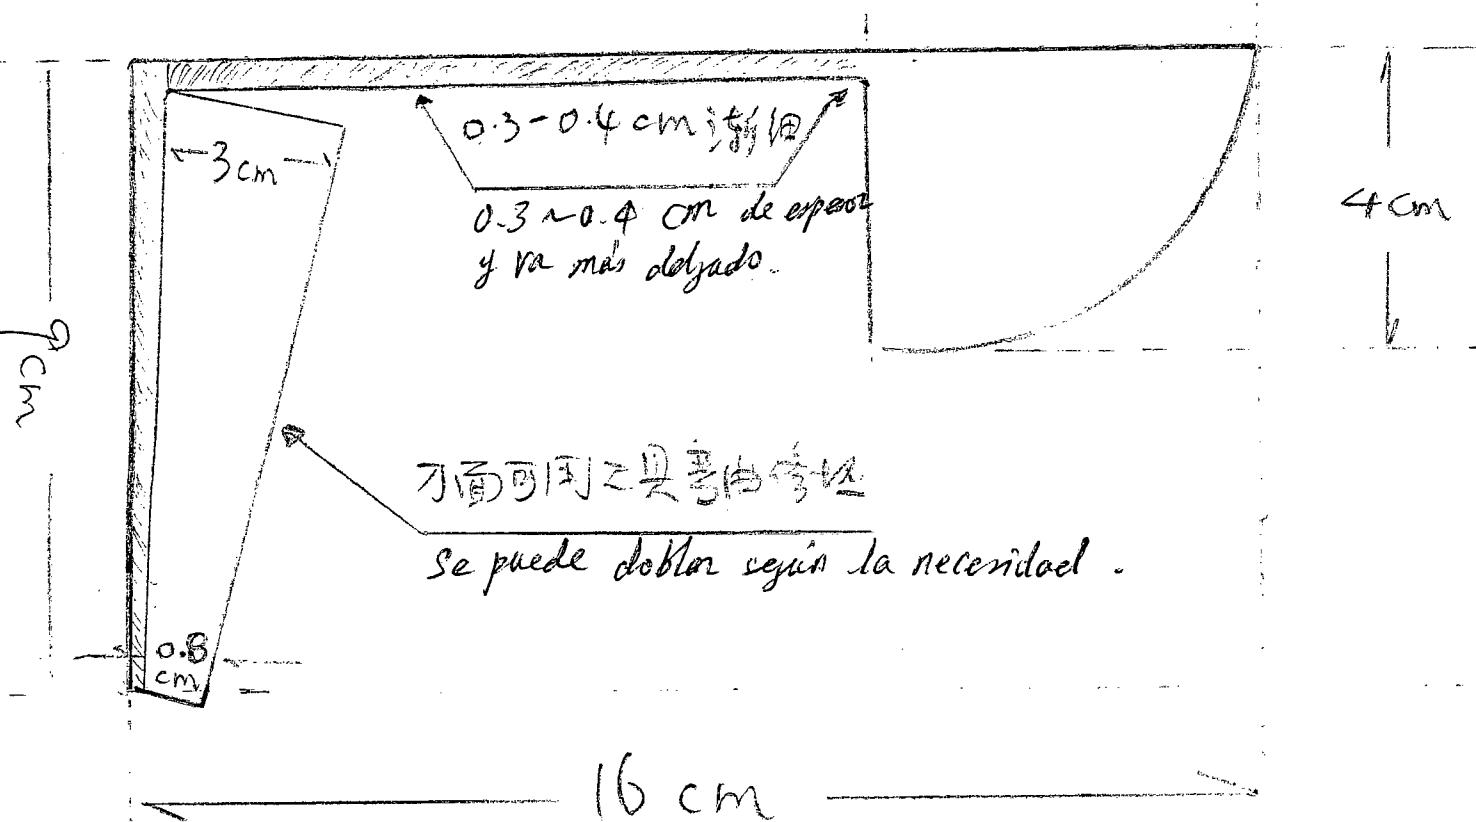

多用修整刀示意图 PLANO DE BURZL

半径: cm

材料: 钢板 DE HIERRO.

本刀可用于花瓶、意大利咖啡机等。



刀口刃面可任意弯曲。

Sirve para pulir floreros y cafeteras. se puede doblar la cuchilla a cualquier curva.

(LI)

cualquier curva

任意曲度

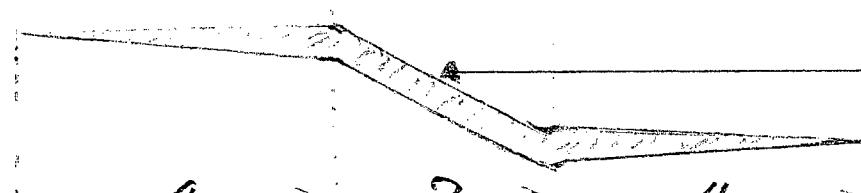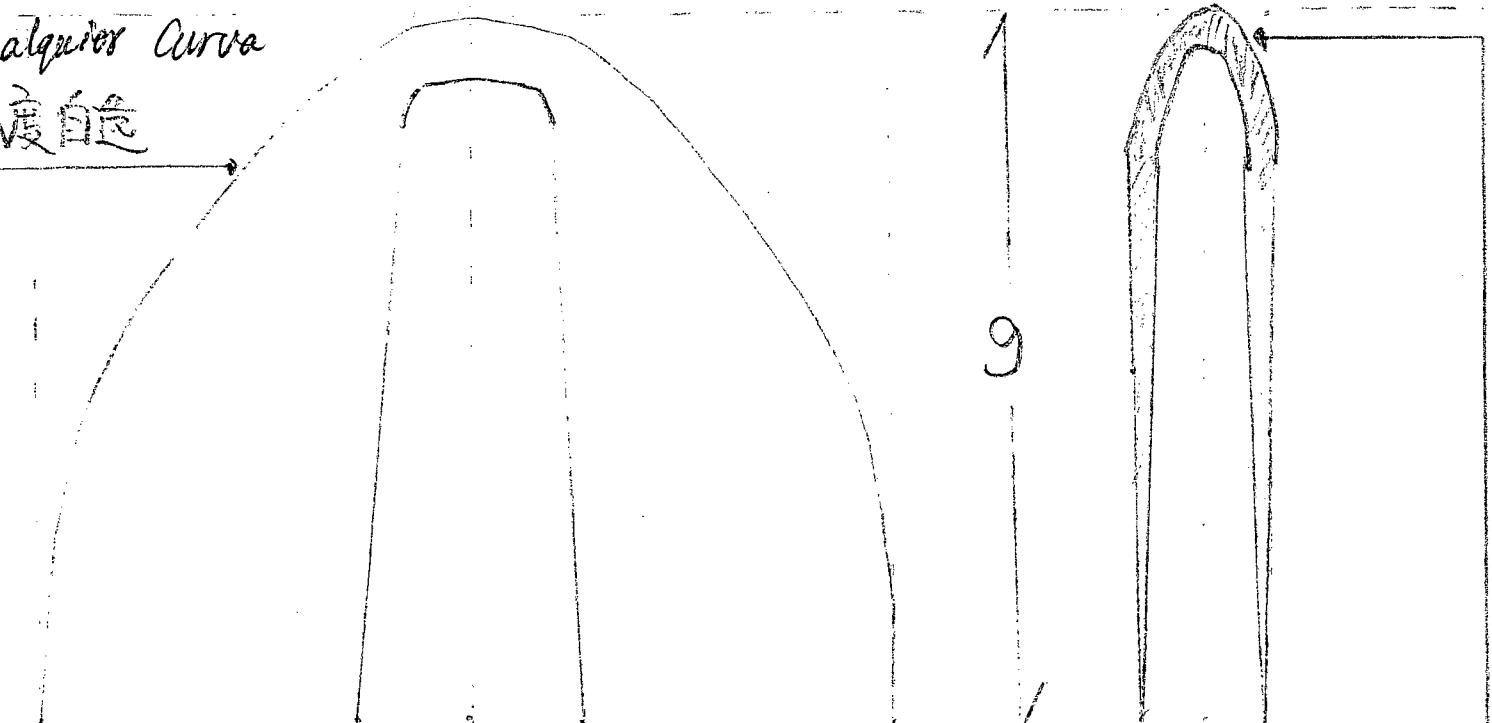

4 — 3 — 4 —

PLANO DE BURIL

利刀鉗子圖

单位 cm

厚度 0.3 - 0.4 mm

厚度由下而薄至刀口

El espesor de esta parte
es de 0.3 ~ 0.4 cm, y
va más delgado hasta
el filo.


鐵厚度 DE HIERRO.

中國尺寸為其一參考，適用可根據


需要放大或縮小，依此尺寸作圖

而繪制。El tamaño de esta herramienta es
variable de acuerdo con ~~to~~ el tamaño
de las piezas a pulsar.


吸杯器示意图 PLANO DE LA CHUPA (LI)

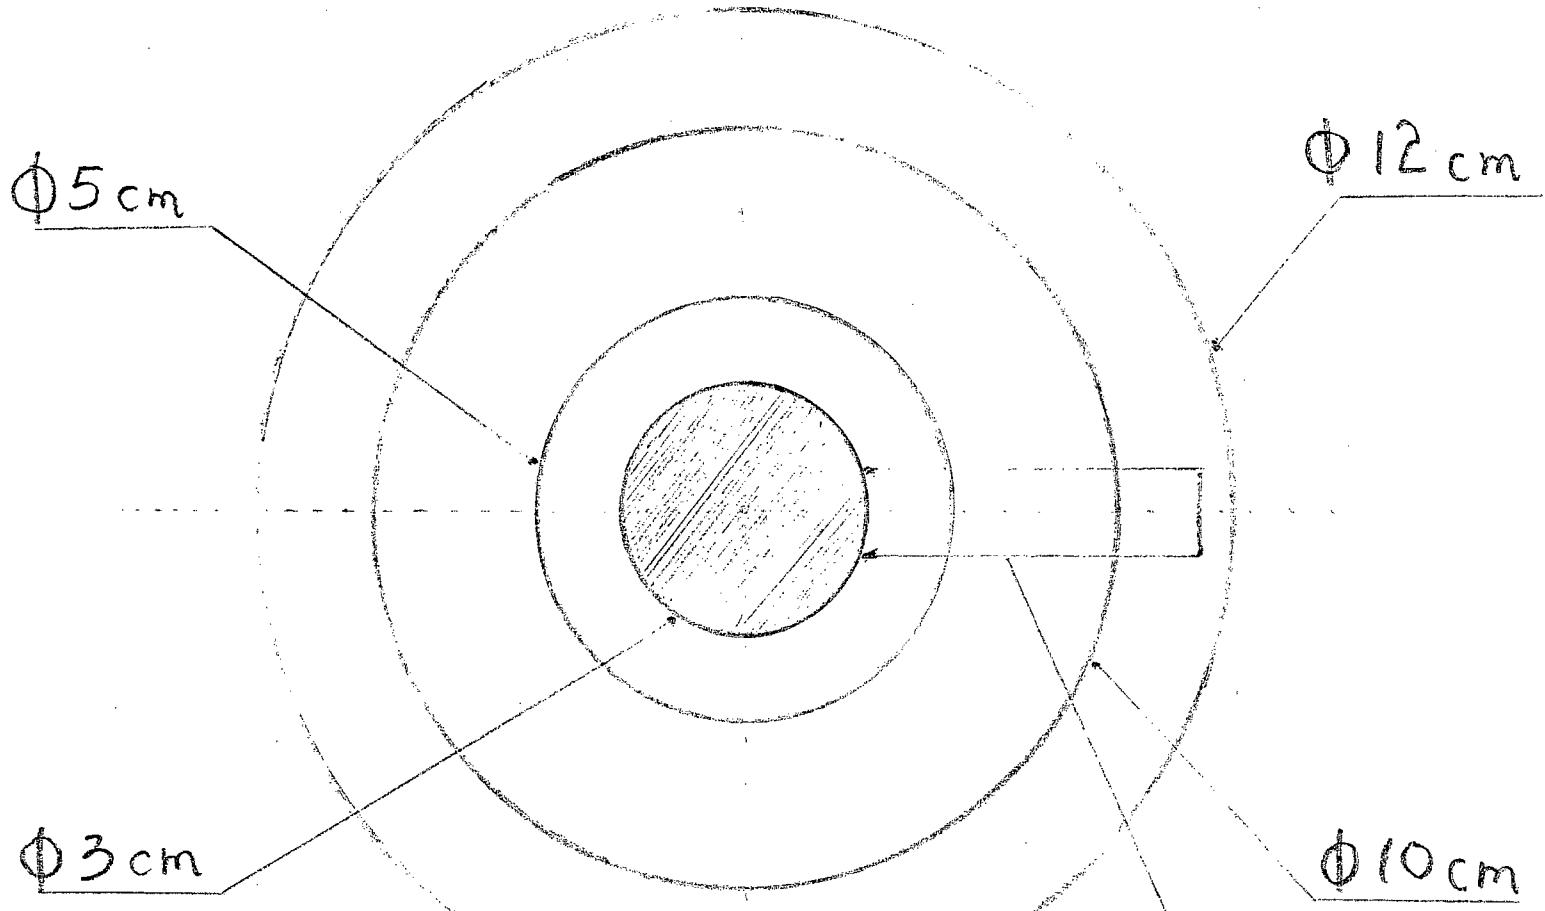

El mango está hecho de madera, terminado en caucho cuyo tamaño varía con el tamaño de la chupa.

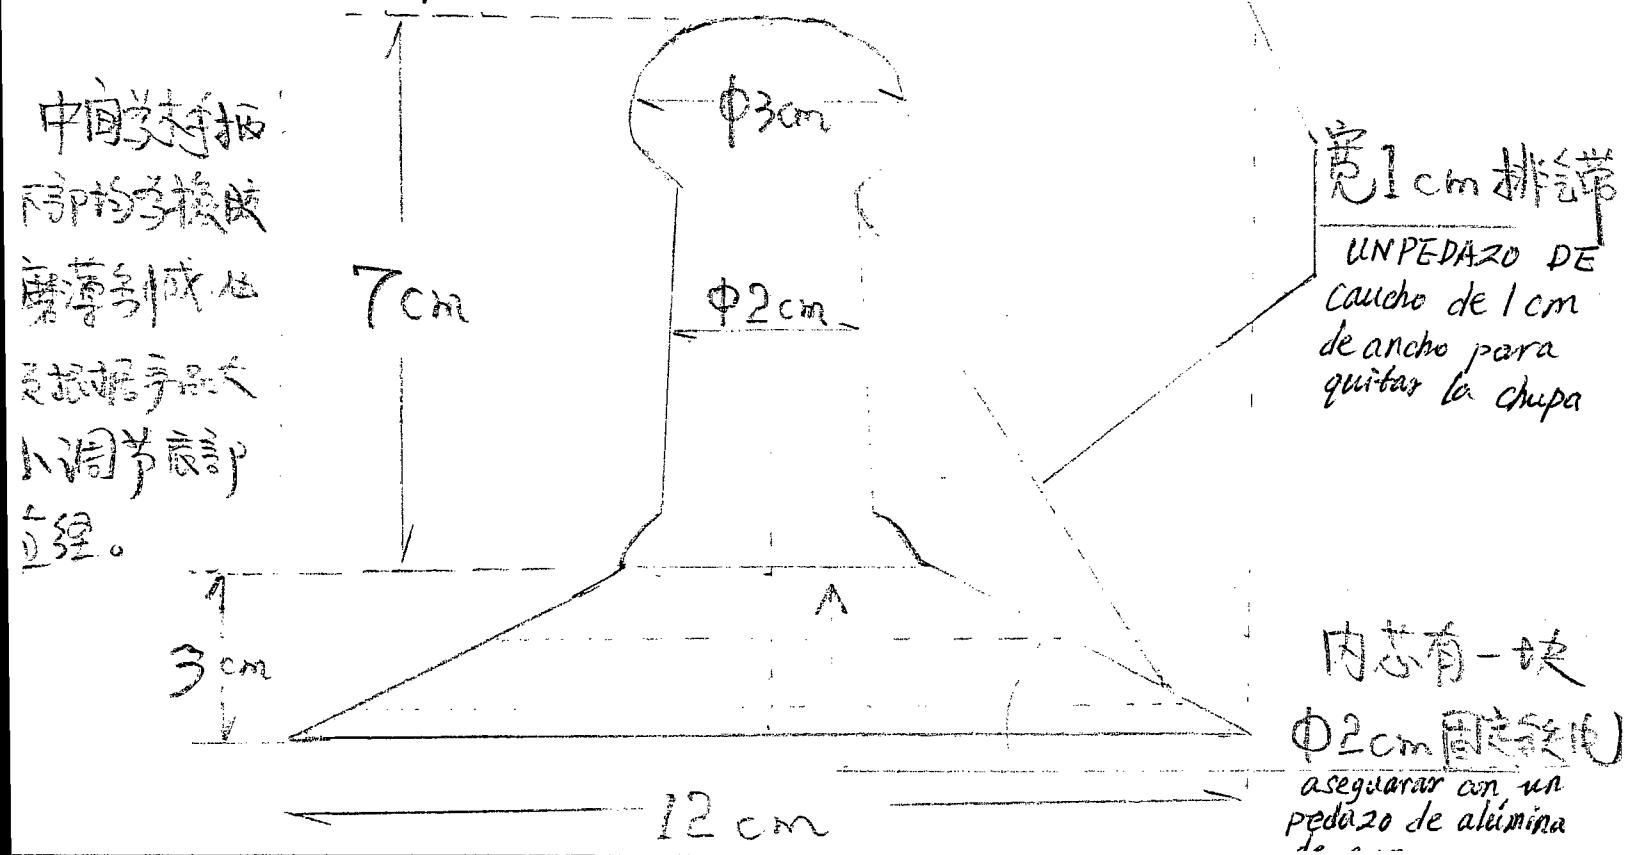

(LI)

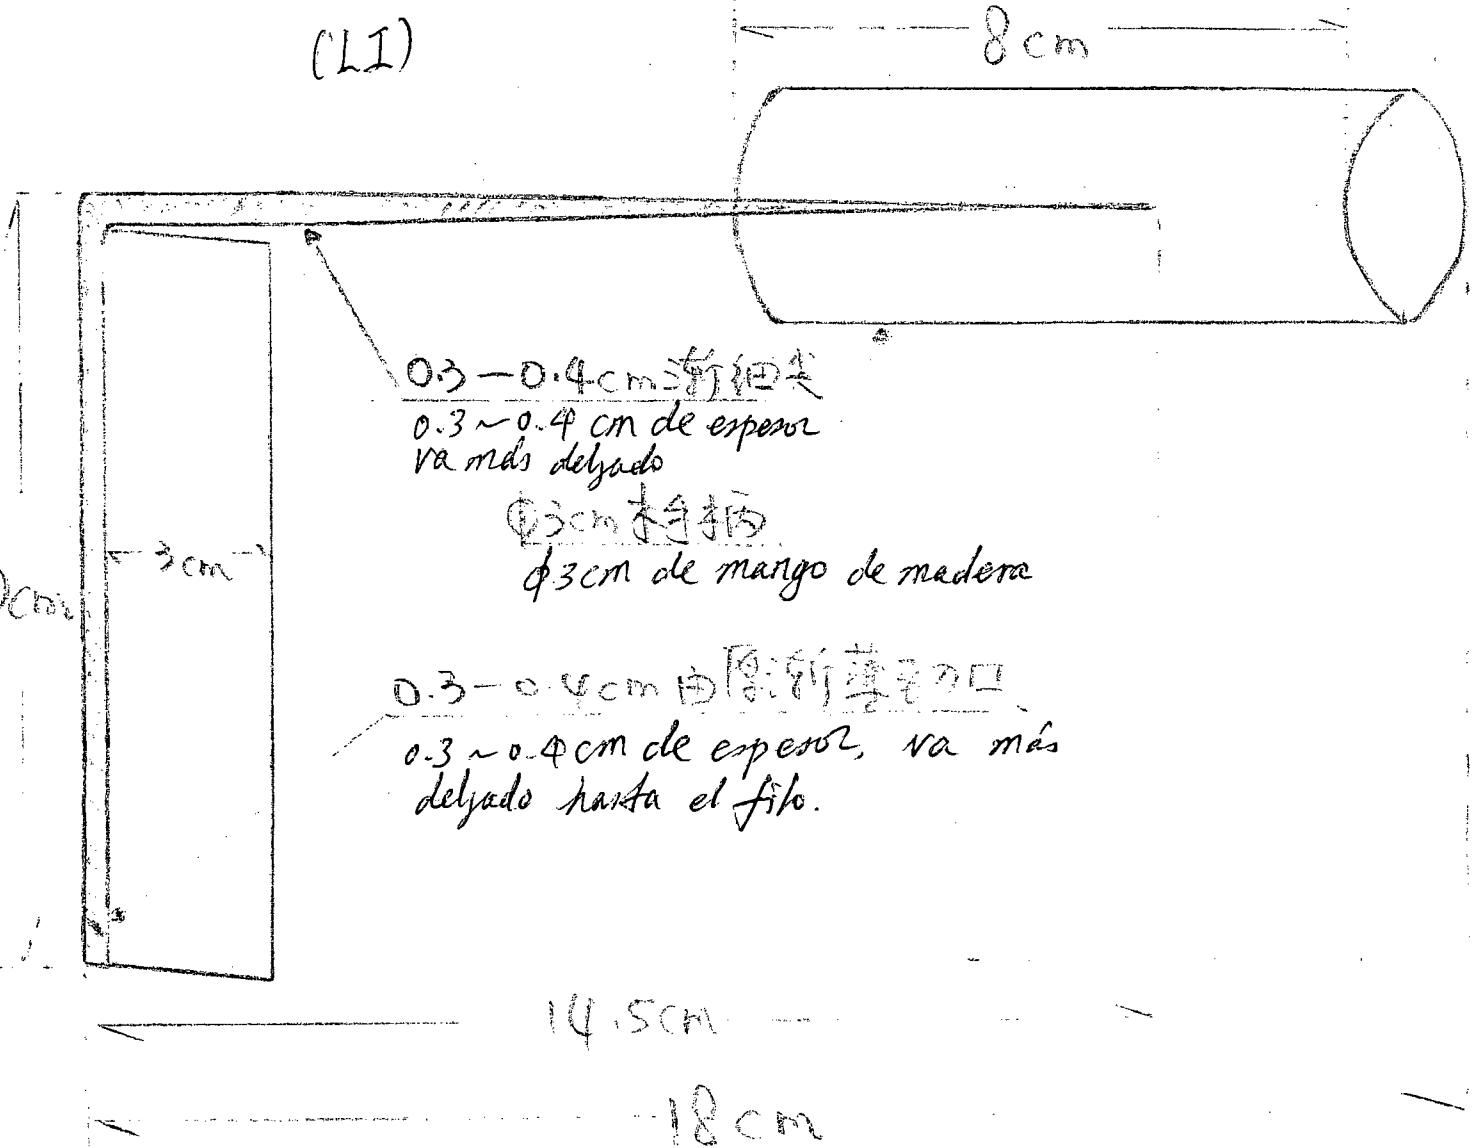

刮刀木製. PLANO DE BURIL

单枝木

刮刀. 刮刀. DE HIERRO con mango de madero.

用于刮去石膏模上多余的泥浆

刮除模上多余泥浆的工具.

Sirve para pulir los moldes de yeso y limpiar la sobra de pasta sobre los moldes.

浴缸底座意图. PLANO DE LA TINA

UNIDAD: mm

半径: mm

材质: MATERIAL


木或塑料.

MADERA O
PLASTICO

俯视 →

PLANTA


正面
剖视
PERFIL

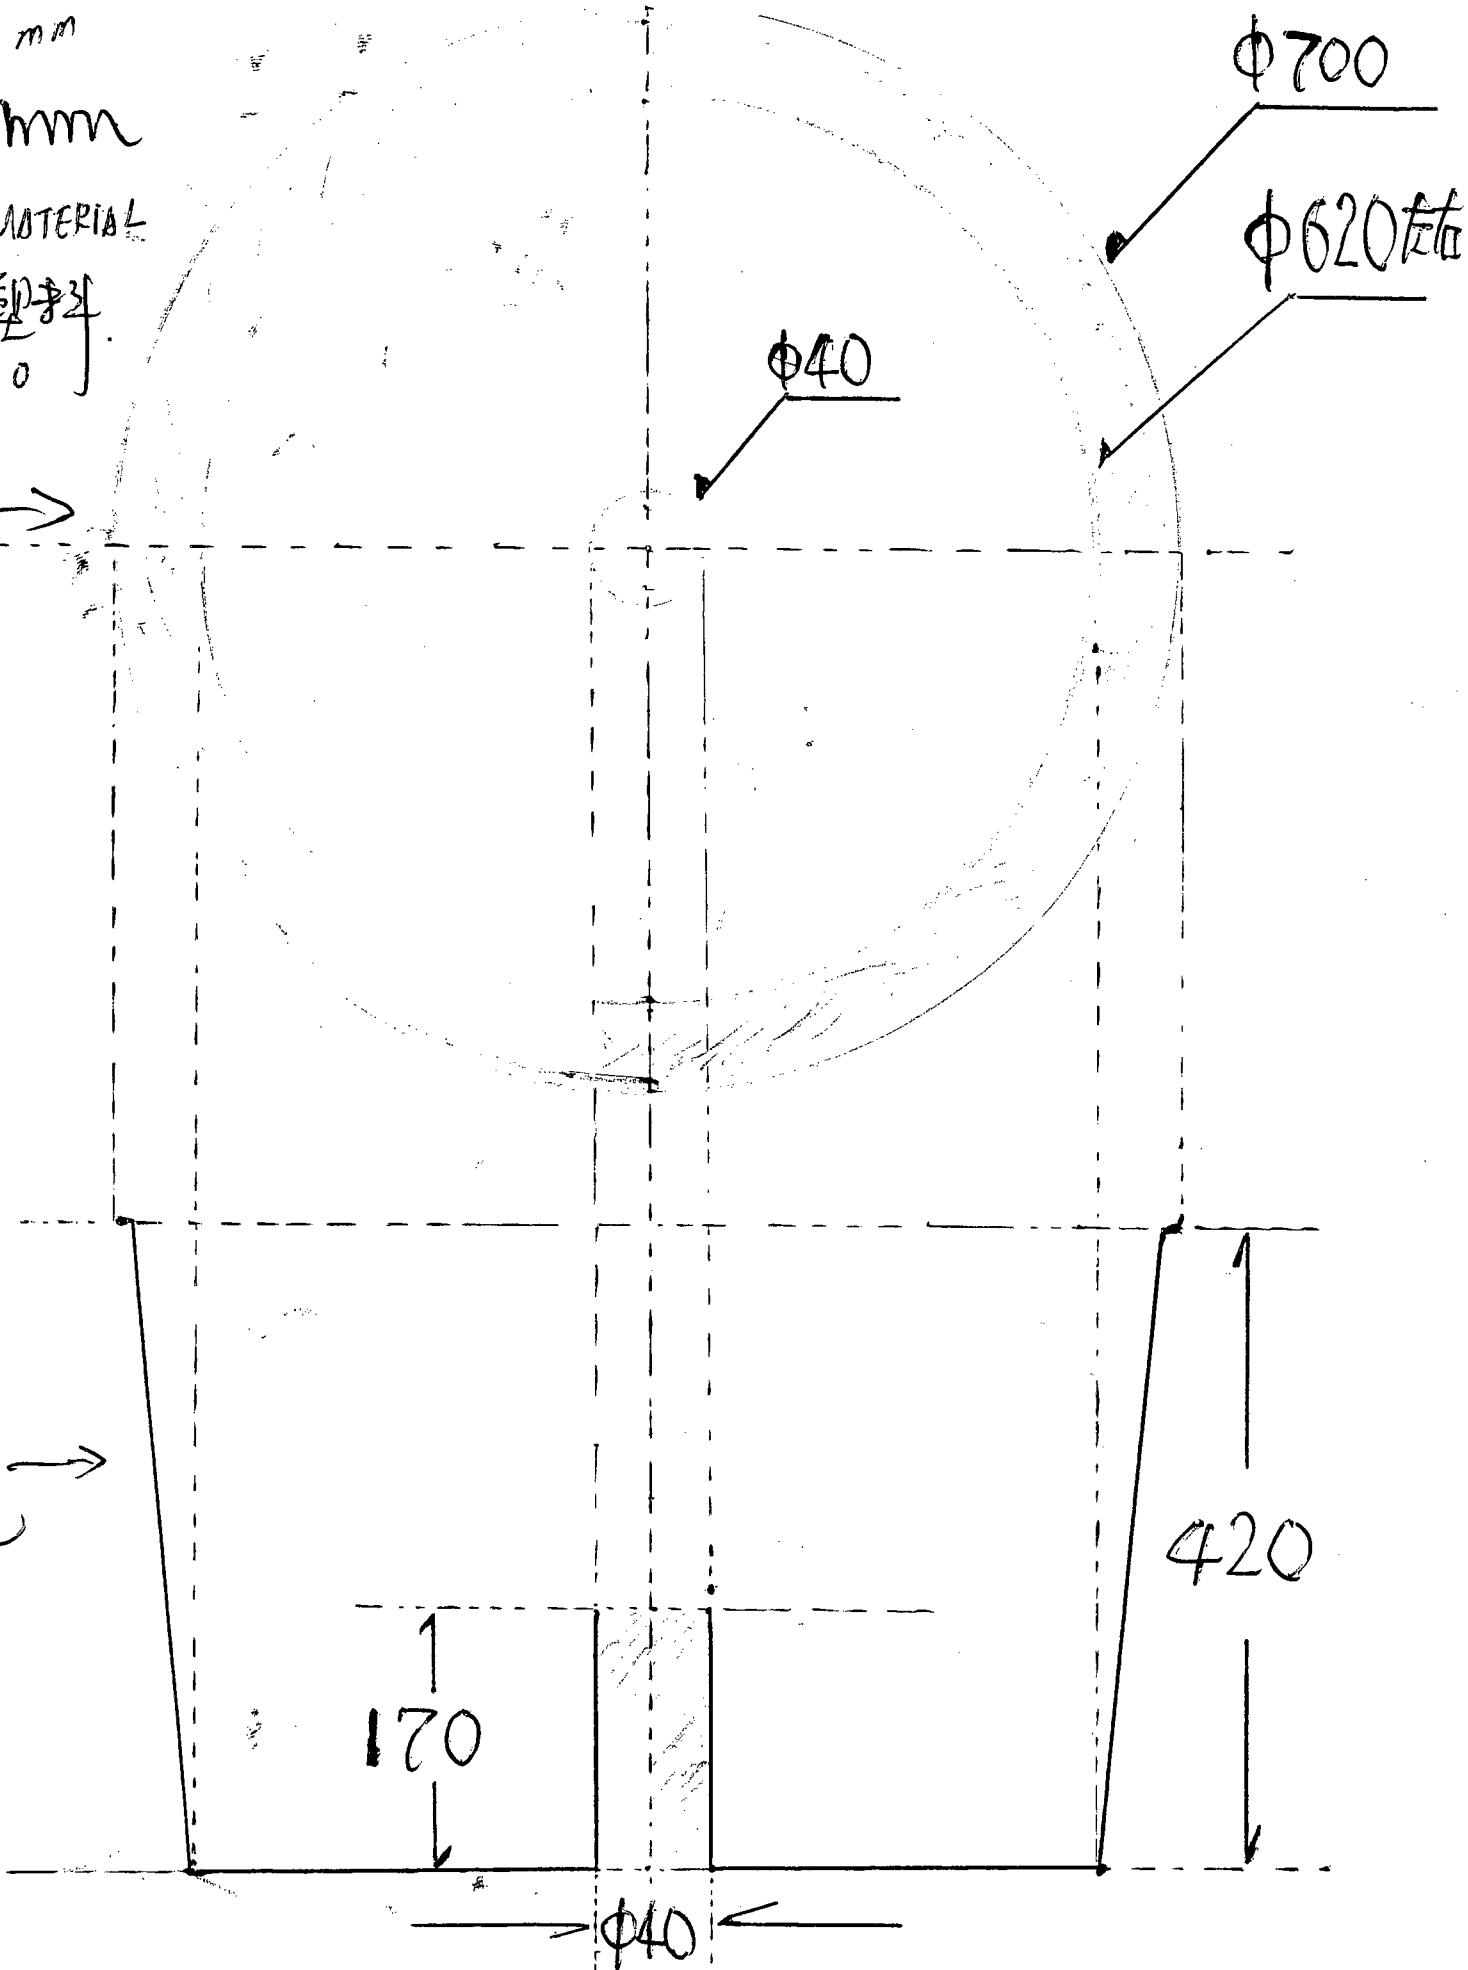

34
木撲示意图

PLANO DE MARTILLO
DE MADERA

厚さ cm.
(THICKNESS)
(THICKNESS)

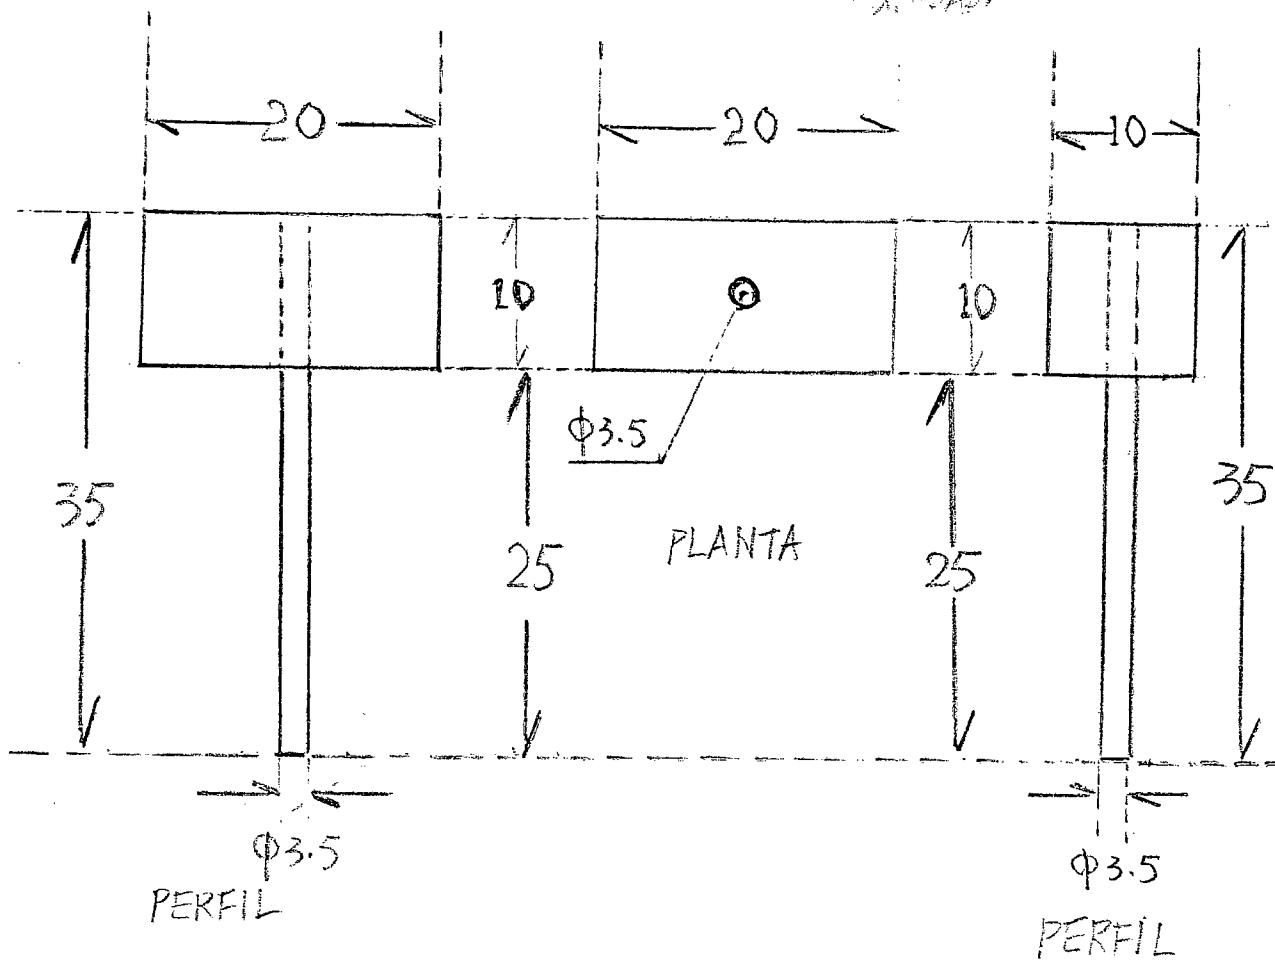


注：选用硬质木材。

用于拍打铁丝网。

Hecho de madera dura, este martillo se utiliza para golpear la varilla en el malla.)


射拋器裝置示意圖 (PLANO DE ESMALTADORA)
 (UNIDAD) 單位: cm

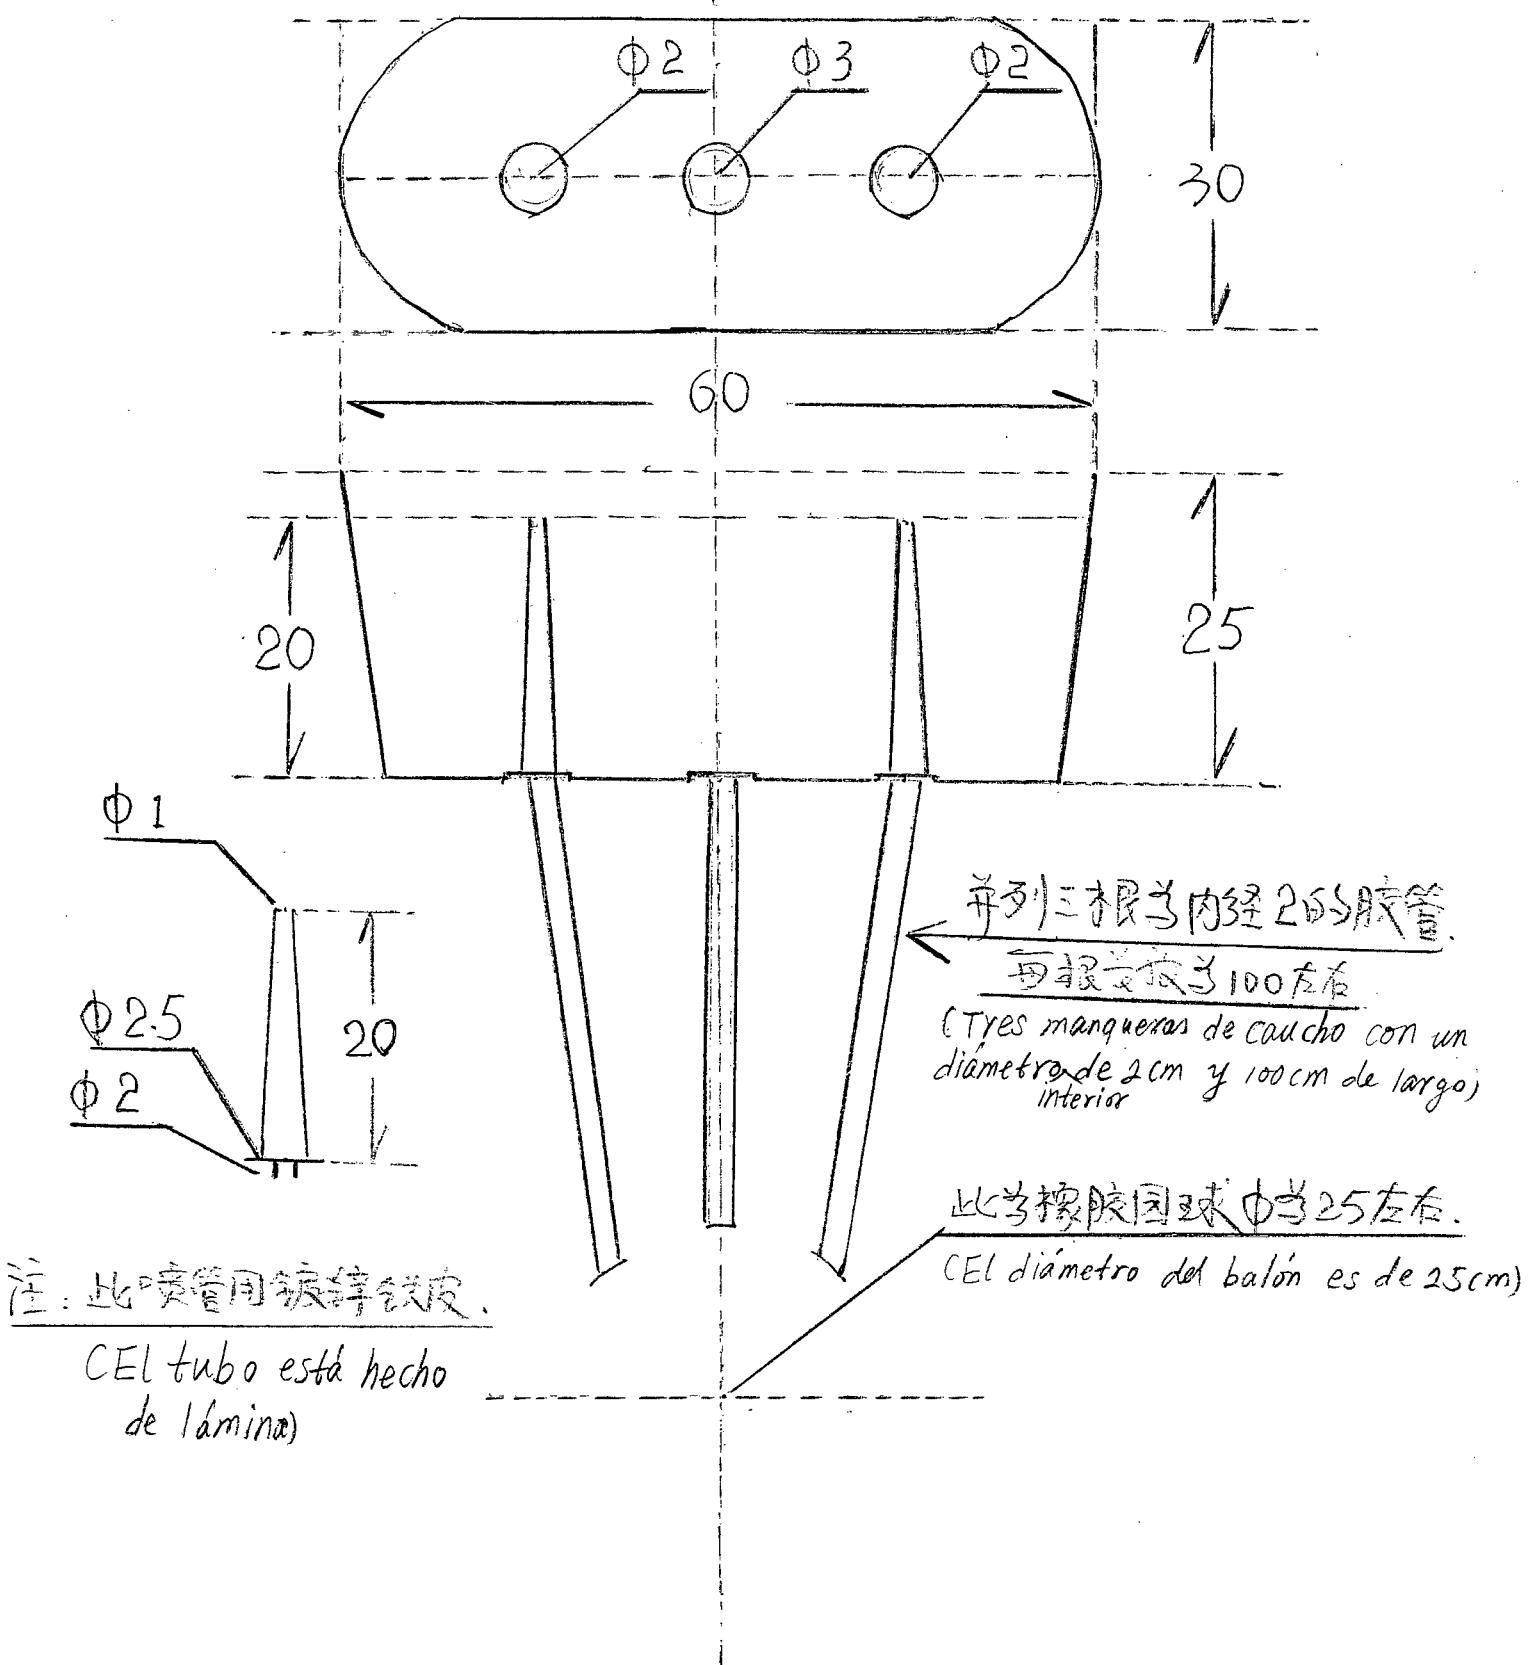

火炉棚木模草图 (PLANO DE MOLDE DE PARRILLA)

(UNIDAD) 单位: cm



PLANTA

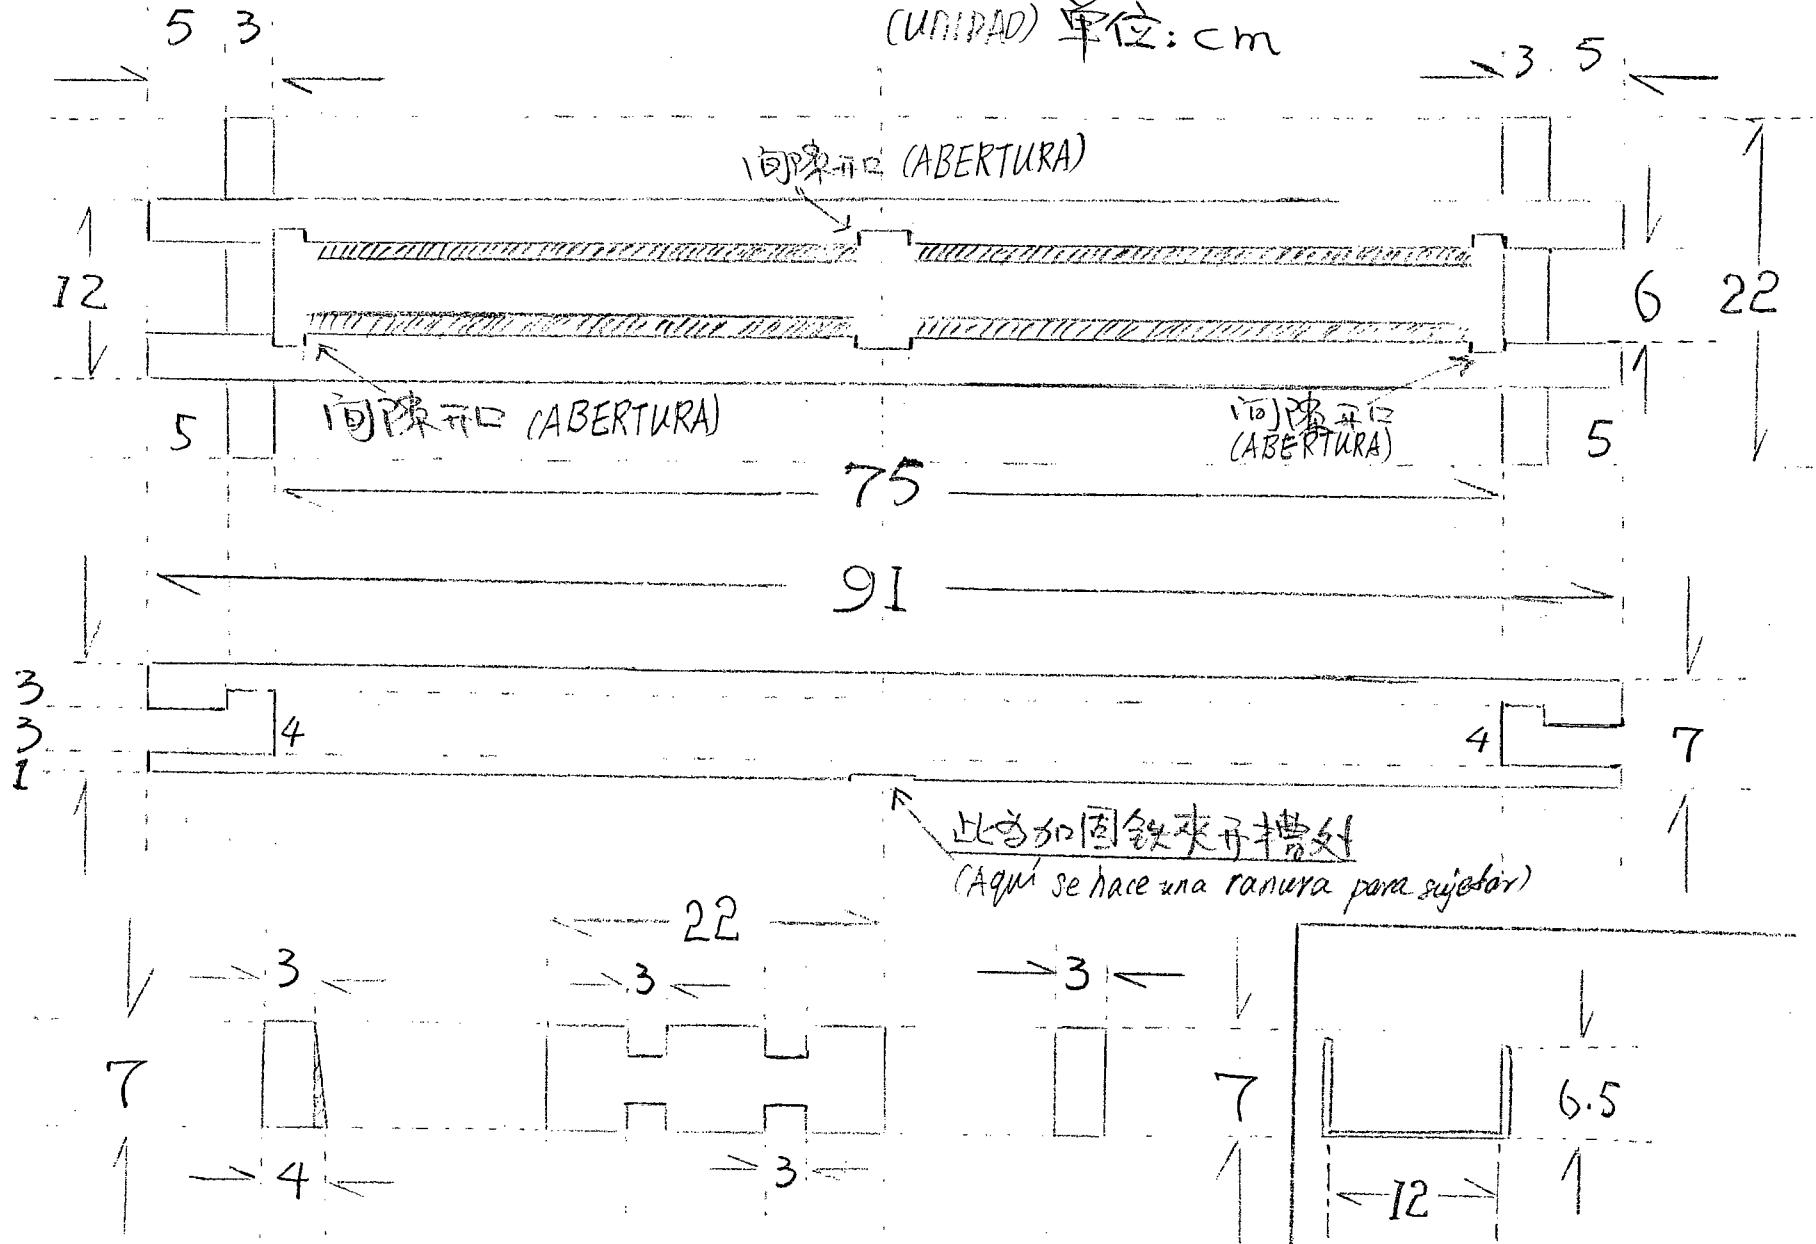

注: 间隙开口两边各 $1\text{cm} \times 2\text{cm}$ (La abertura en los extremos es de $1 \times 2 \text{ cm}$,
中间是 $1\text{cm} \times 3\text{cm}$.
)


(La abertura en los extremos es de $1 \times 2 \text{ cm}$,
y la en el centro, $1 \times 3 \text{ cm}$)

注: 此处加固铁夹子
用厚 45mm 铁板。
(El sujetador está hecho de
hierro plano de 45 mm)

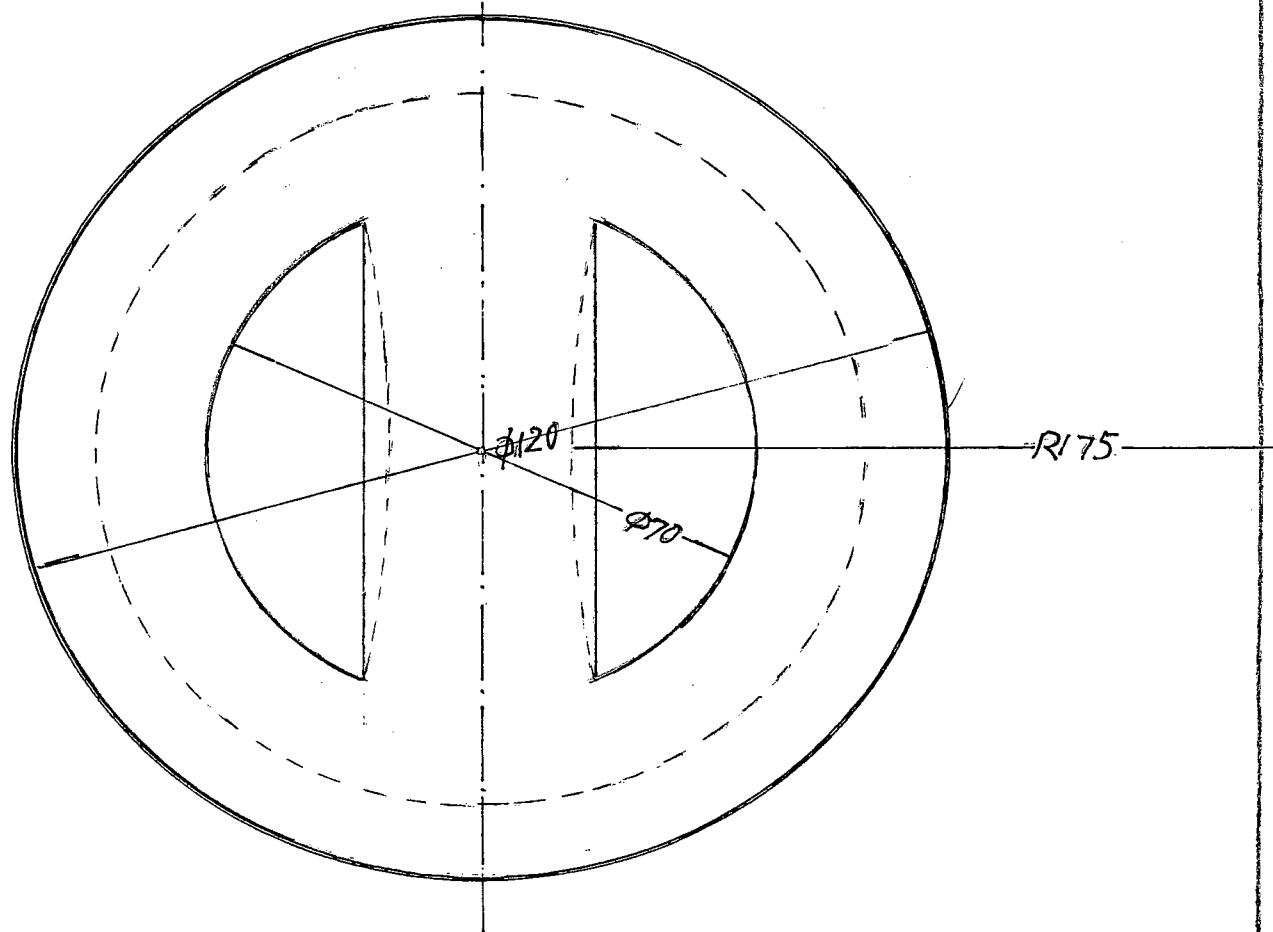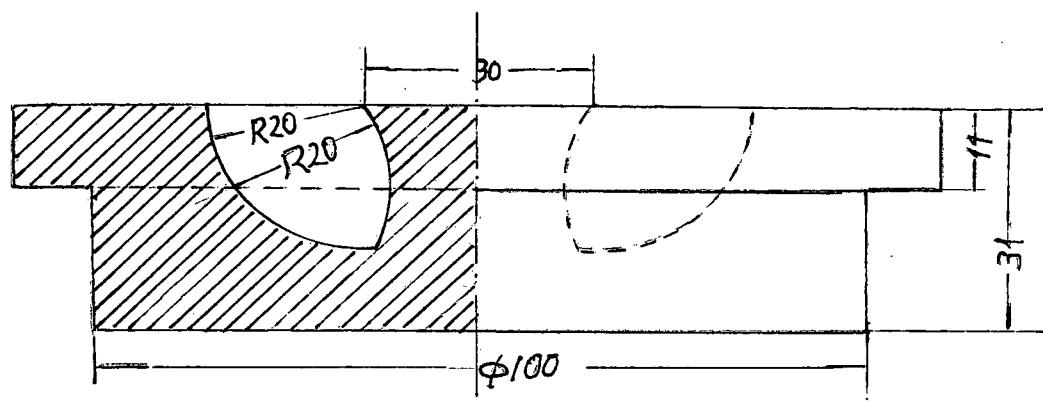


Nombre: TAPA DE TANQUE 110升
哥倫比亞工藝有限公司 Artesanías de Colombia

名称	瓷球后盖	MATERIAL 材料	瓷质	PORCELANA	图版	3-2
设计	中国吉澳(1)	比例	1:1	日期	2000.8.18	
DISENA DO POR:	YANG YAOSHENG MISSION CHINA	PORCETAJE		FECHA		

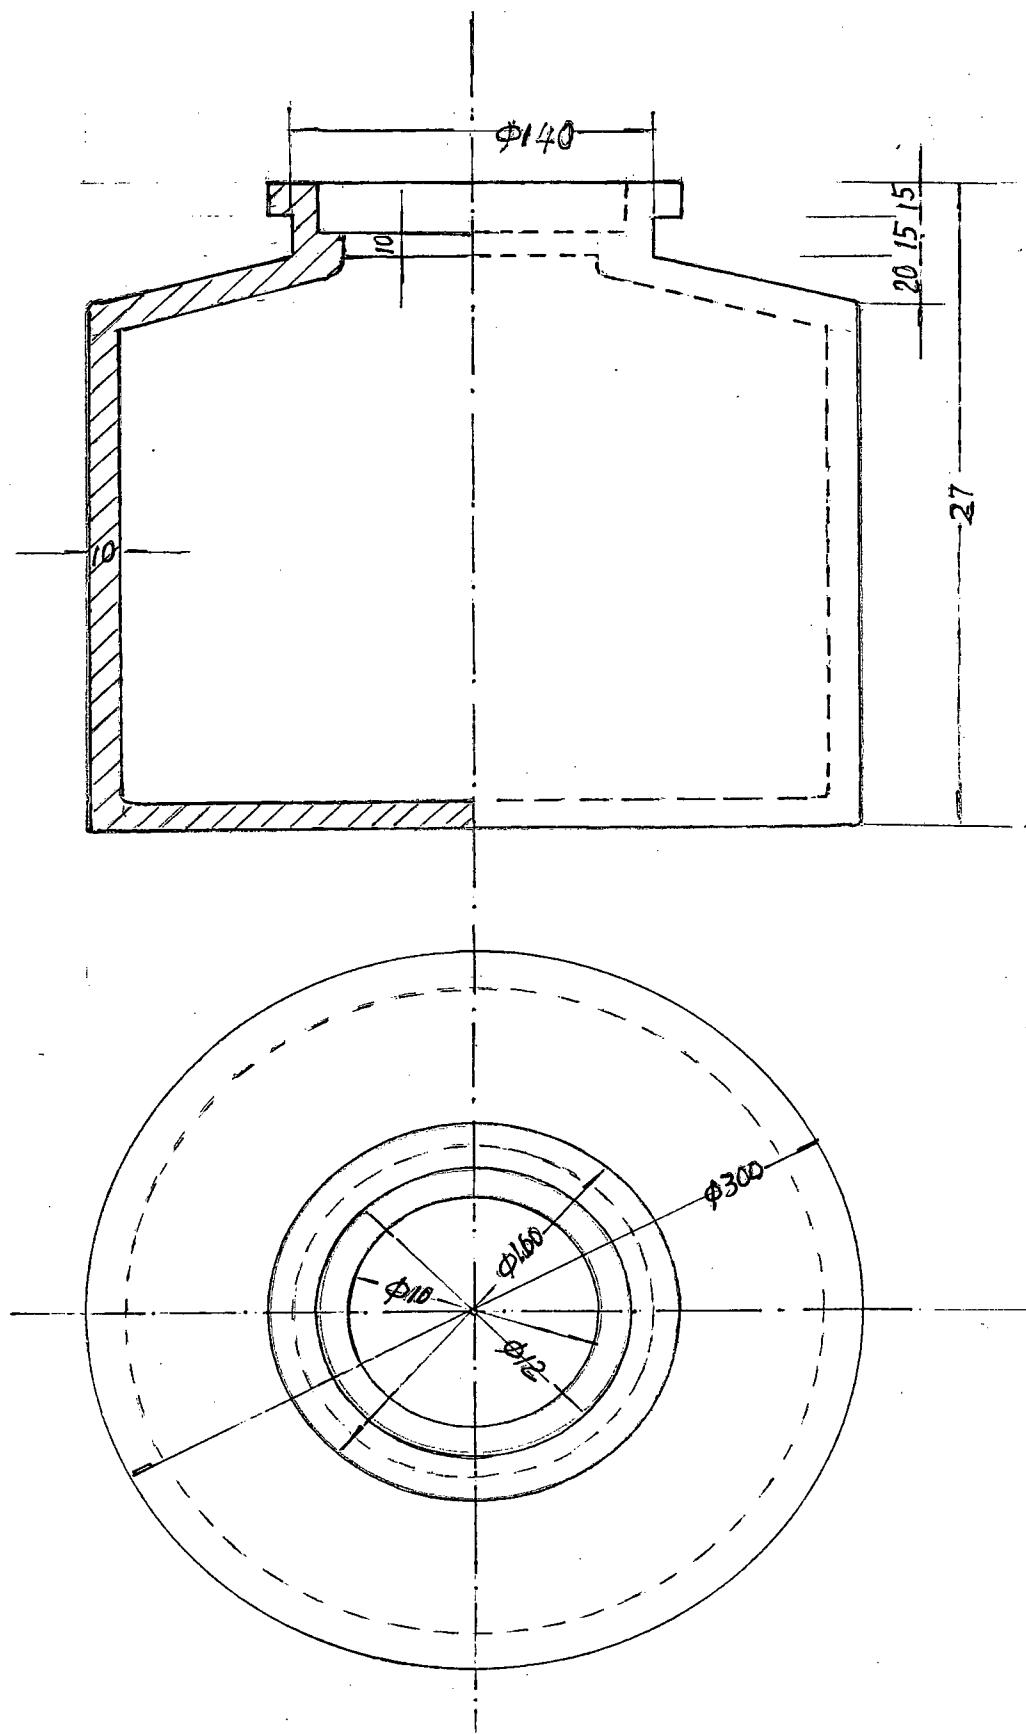

名称	瓷球磨	材料	瓷质	图版	3-1
设计	中国 杨生	比例	1:3	日期	2000.8.18
Diseñado por:	YANG YAO SHENG	PORCENTAJE		FECHA	

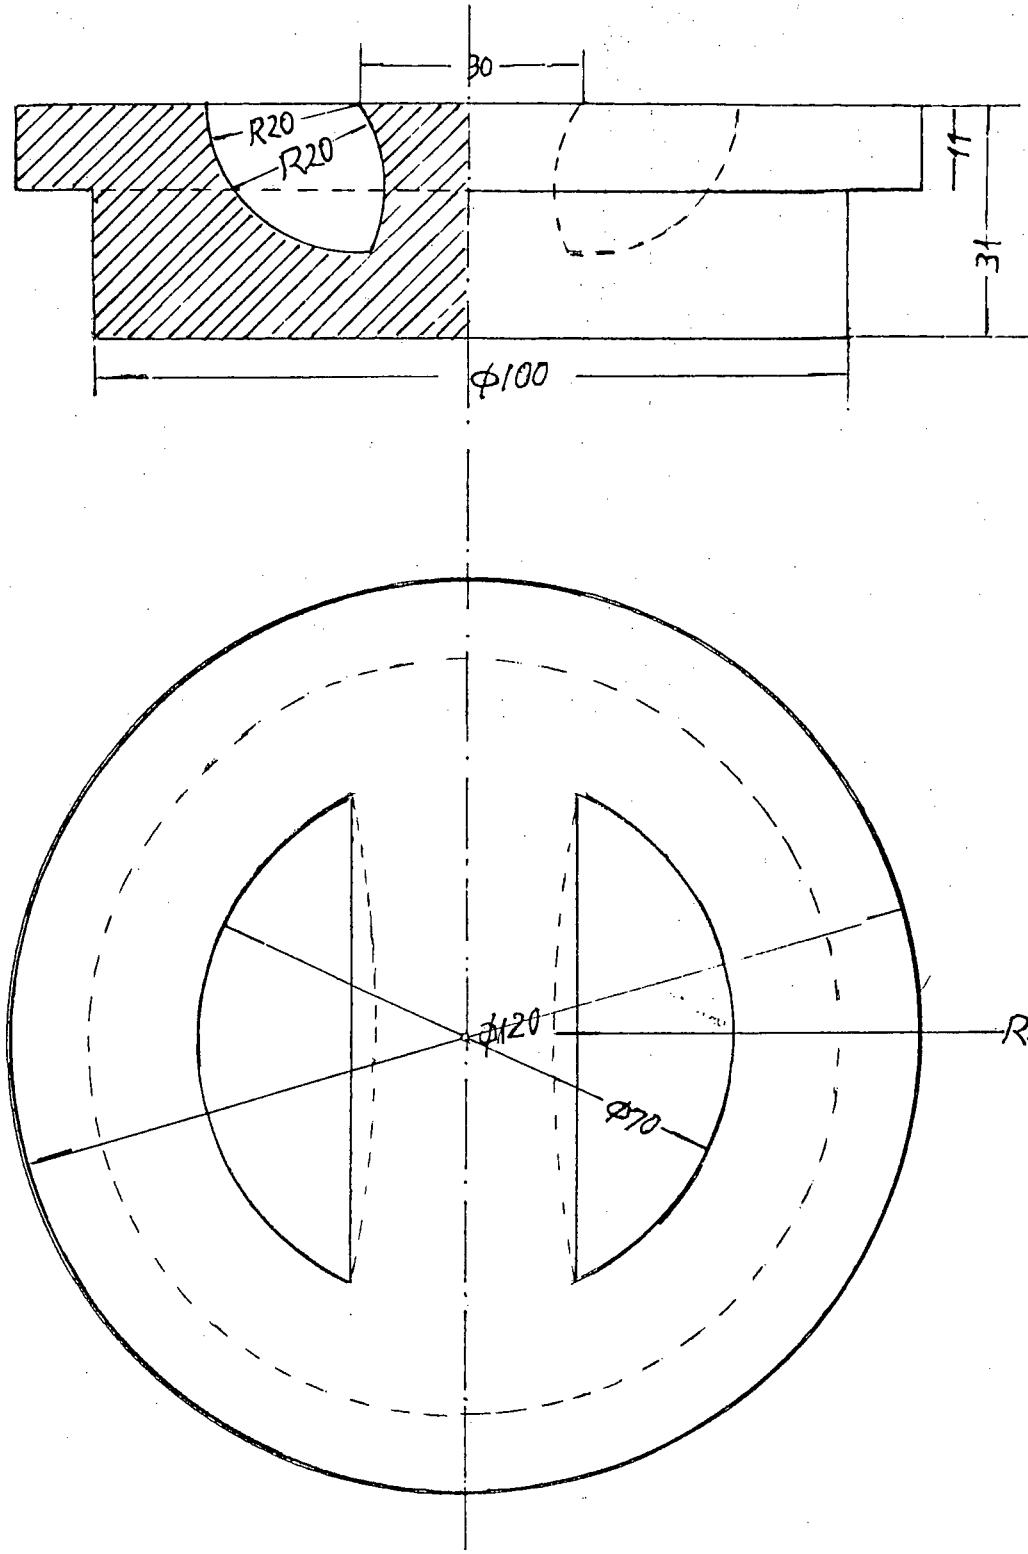


Nombre: TAPA DE TANQUE [哥伦比亚工艺品有限公司] Artesanías de Colombia

名称	瓷球磨盖	MATERIAL	瓷质	PORCELANA	图纹	NO.
					3-2	

PRANDIDO

10月24日 试验1300°C记录 CURVA DE COCCION PARA 1300°C DEL 24 DE OCTUBRE

°C	TIEMPO	时间	9:30	10:00	11:00	11:30	12:00	12:30	1:00	1:30	2:00	2:30	3:00	3:30	4:00	4:30	5:00	5:30	6:00	6:30	7:00	7:30	~8:00
VOLTAJE	电压	通电	80V	80V	88V	100V	110V	120V	130V	140V	140V	140V	150V	160V	170V	170V	180V	190V	190V	190V	190V	190V	
TEMPERATURA	温度		14°C	70°C	105°C	134°C	200°C	230°C	300°C	380°C	485°C	569°C	630°C	716°C	780°C	871°C	925°C	977°C	1060°C	1150°C	1235°C	1300°C	1300°C

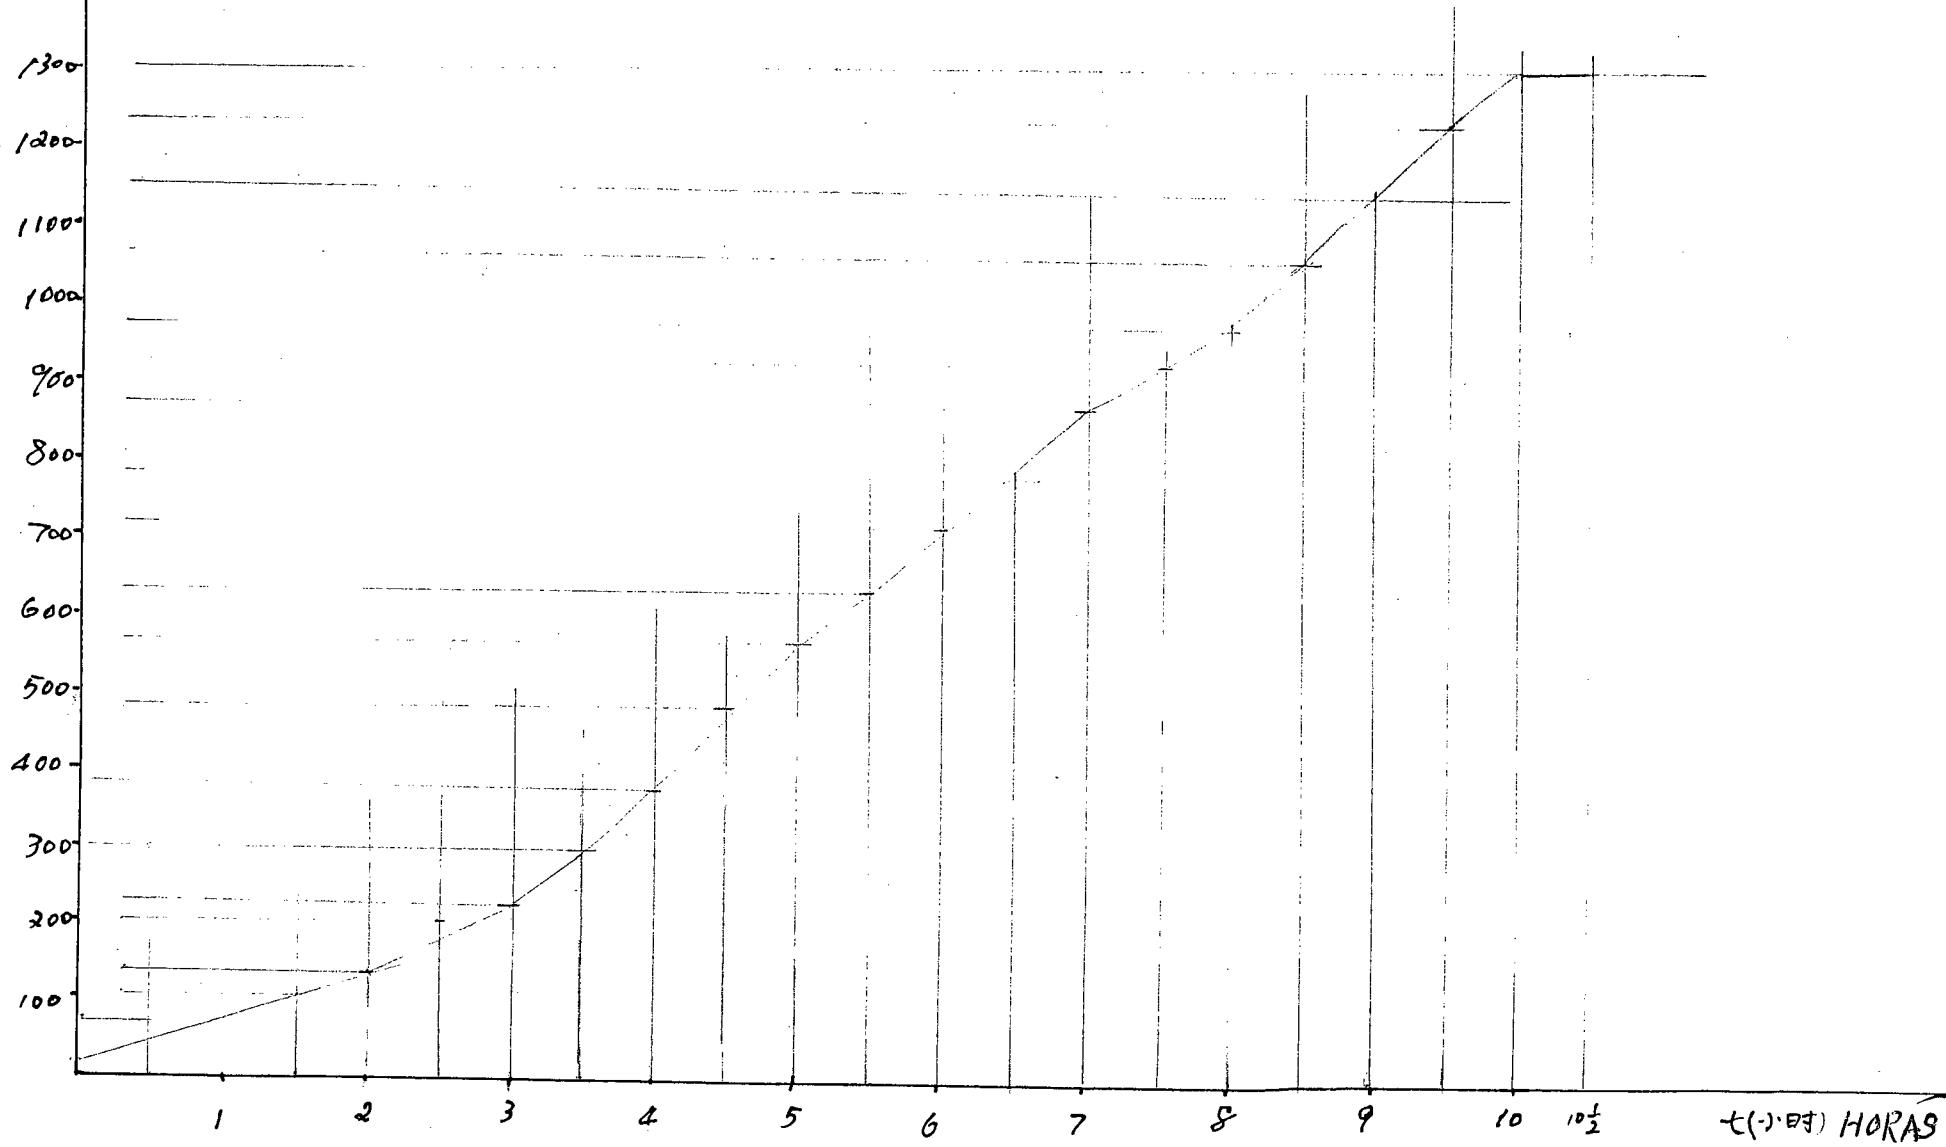
MANTENIMIENTO
DE TEMPERATURAS


烧成曲线 LA CURVA

C[°]


坯件烧成过程中物理化学变化过程

TRANSFORMACION QUÍMICA Y FÍSICA EN LA QUEMA

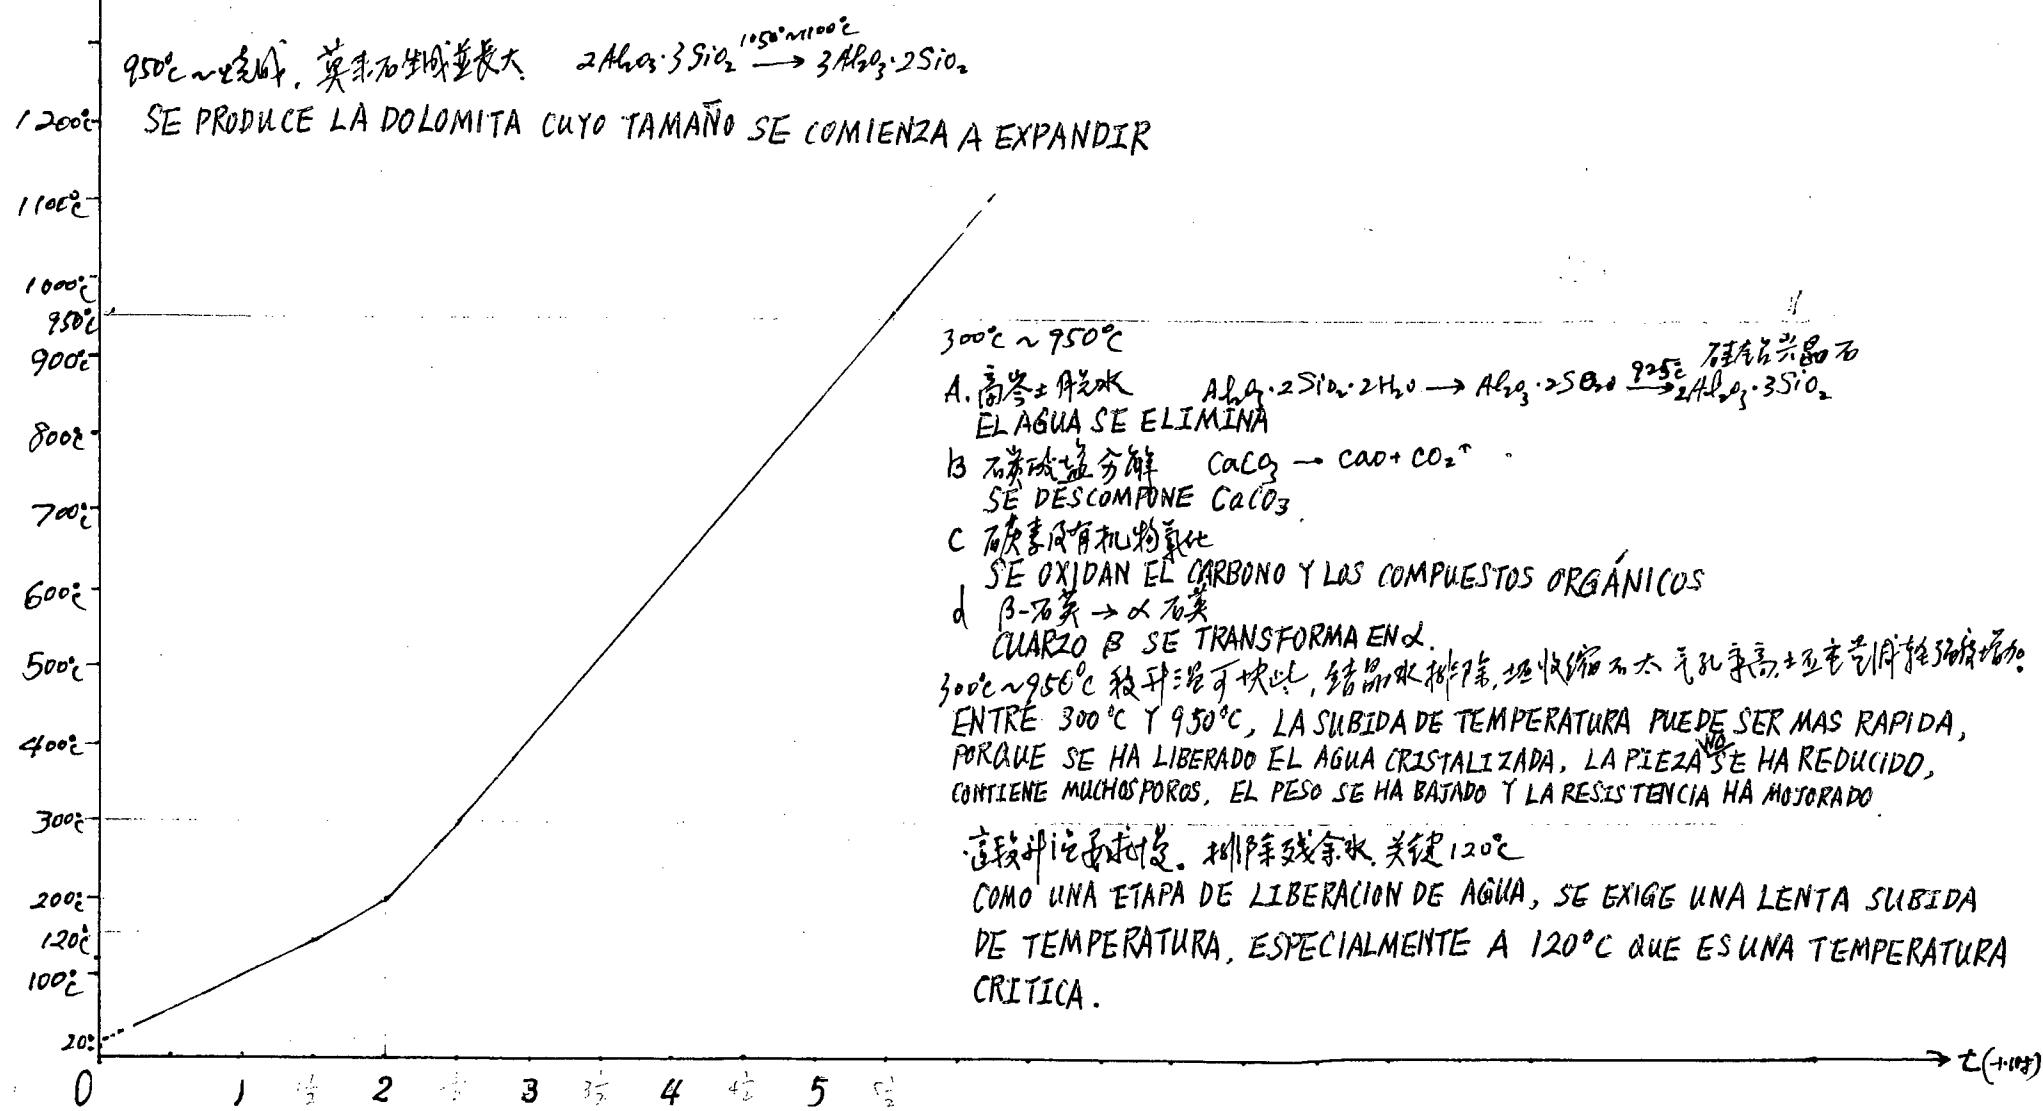


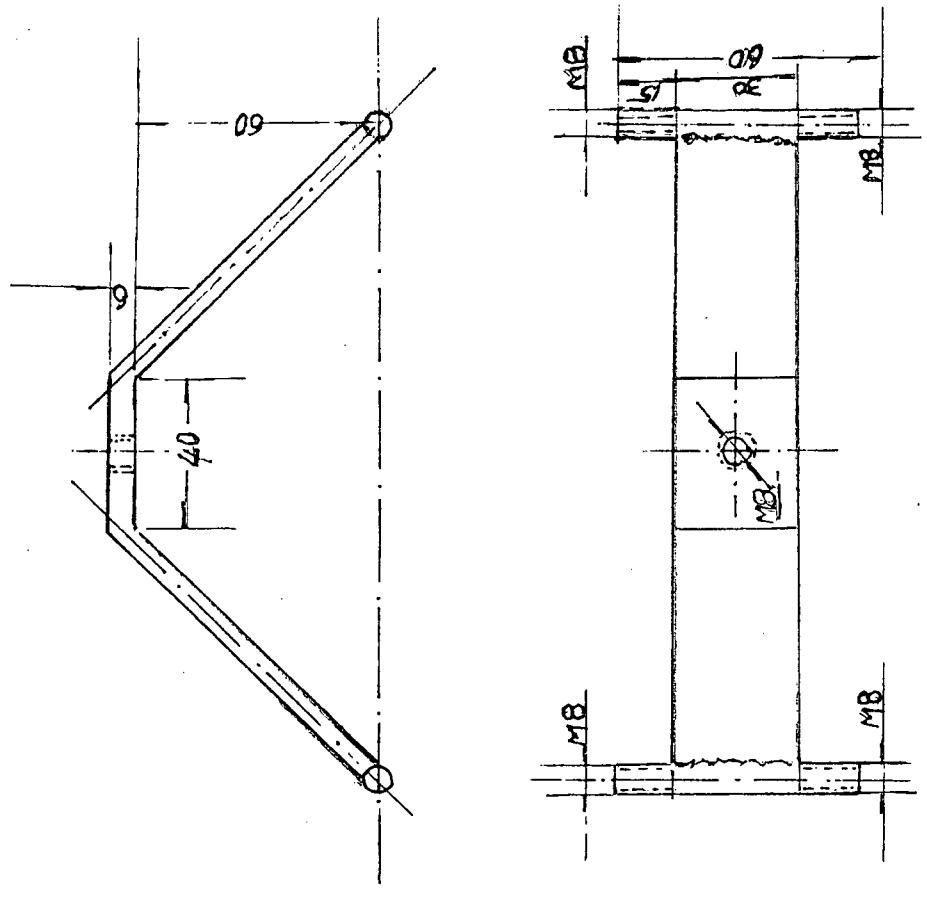

三

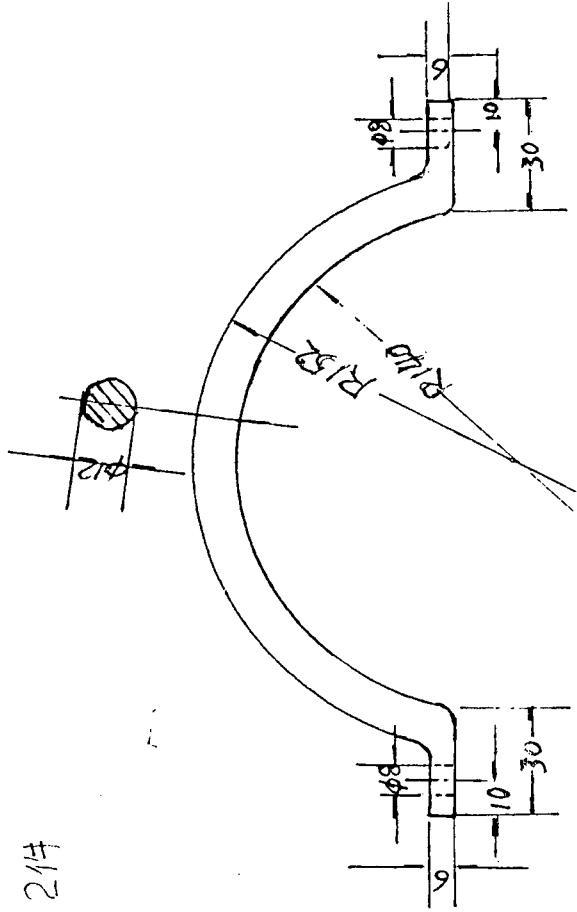

214

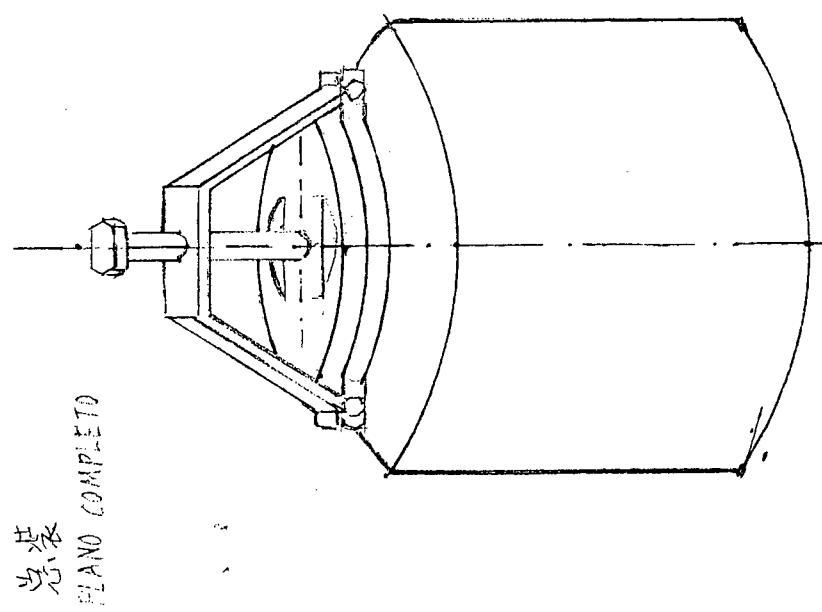

Name: Accessoires de Tapis						Attencion de l'agent
名稱	次珠	毛織	MATERIAL	金屬	METAL	圖樣
總計	中國	日本	比價	1:2	5	3-3
總計	中國	日本	比價	1:2	5	210.9.1

Inglaterra 高溫錶號与水銀溫度(°C)

4°C/minuto

E.E. UU.

鉛 No.	英 國 斯塔佛德-希爾 4°C/分钟	德 國 Alemania (塞格爾)	美 國 (奧頓, Orton)		
			大 Grande 1°C/分钟(minuto)	大 Grande 2.5°C/分钟(minuto)	小 Pequeno 5°C/分钟(minuto)
022	600	600	585	600	630
022A	625	650	602	614	643
021	650	670	625	635	666
020	670	690	668	683	723
019	690	710	696	717	752
018	710	710	727	747	784
017	730	730	767	792	825
016	750	750	790	804	843
015	790	790	—	—	—
015A	—	—	834	838	870
014	815	815	—	852	880
014A	—	835	869	—	—
013	835	835	886	884	900
013A	855	855	886	894	915
012	880	880	886	—	—
011A	880	880	—	894	919
011	900	900	887	—	—
010	—	—	—	—	—
010A	—	—	—	—	—
09	920	920	915	923	955
09A	—	—	945	955	983
08	940	940	—	—	—
08A	950	940	—	—	—
07	960	960	973	984	1008
07A	970	960	991	999	1023
06	980	980	—	—	—
06A	990	980	1031	1040	1062
05	1000	—	—	—	—
05A	1010	1000	—	—	—
04	1020	—	1050	1060	1098
04A	1030	1020	—	—	—
03	1040	—	1086	1101	1131
03A	1050	1040	—	—	—
02	1060	—	1101	1120	1148
02A	1070	1060	—	—	—
01	1080	—	1117	1137	1178
01A	1090	1080	—	—	—
1	1100	—	1136	1154	1179
1A	1110	1100	—	—	—
2	1120	—	1142	1162	1179
2A	1130	1120	—	—	—
3	1140	—	1152	1168	1196
3A	1150	1140	—	—	—
4	1160	—	1168	1186	1209
4A	1170	1160	—	—	—
5	1180	—	1177	1196	1221
5A	1190	1180	—	—	—
6	1200	—	1201	1222	1255
6A	1215	1200	—	—	—
7	1230	1230	1215	1240	1264
7A	1240	—	1236	1263	1300
8	1250	1250	—	—	—
8A	1260	—	—	—	—
8B	1270	—	—	—	—
9	1280	1280	1260	1280	1317
9A	1290	—	—	—	—
10	1300	1300	1285	1305	1330
10A	1310	—	—	—	—
11	1320	1320	1294	1315	1336

墨格尔锥的失容倒温度 Temperature de desplazamiento
de conos

No.	Temperatura (°C) 失容倒温度(平均℃)	No.	Temperatura (°C) 失容倒温度(平均℃)
021	650	16	1460
020	670	17	1480
019	690	18	1500
018	710	19	1520
017	730	20	1530
016	750	26	1580
015a	790	27	1610
014a	815	28	1630
013d	835	29	1650
012d	855	30	1670
		31	1690
011d	880	32	1710
010d	900	33	1730
09d	920	34	1750
08d	940		
07d	960	35	1770
06d	980	36	1790
05d	1000	37	1825
04d	1020	38	1850
03d	1040	39	1880
02d	1060	40	1920
		41	1960
01d	1080	42	2000
1d	1100		
2d	1120		
3d	1140		
4d	1160		
5d	1180		
6d	1200		
7	1230		
8	1250		
9	1280		
10	1300		
11	1320		
12	1350		
13	1380		
14	1410		
15	1435		

温度换算式

°F: 华氏温度

°C: 摄氏温度

°K: 绝对温度

(Temperatura absoluta)

$$(\text{°C} * \frac{9}{5}) + 32 = ^\circ\text{F}$$

$$(^{\circ}\text{F} - 32) * \frac{5}{9} = ^\circ\text{C}$$

$$^\circ\text{C} + 273.15 = ^\circ\text{K}$$

YANG

